


改善箇所説明図

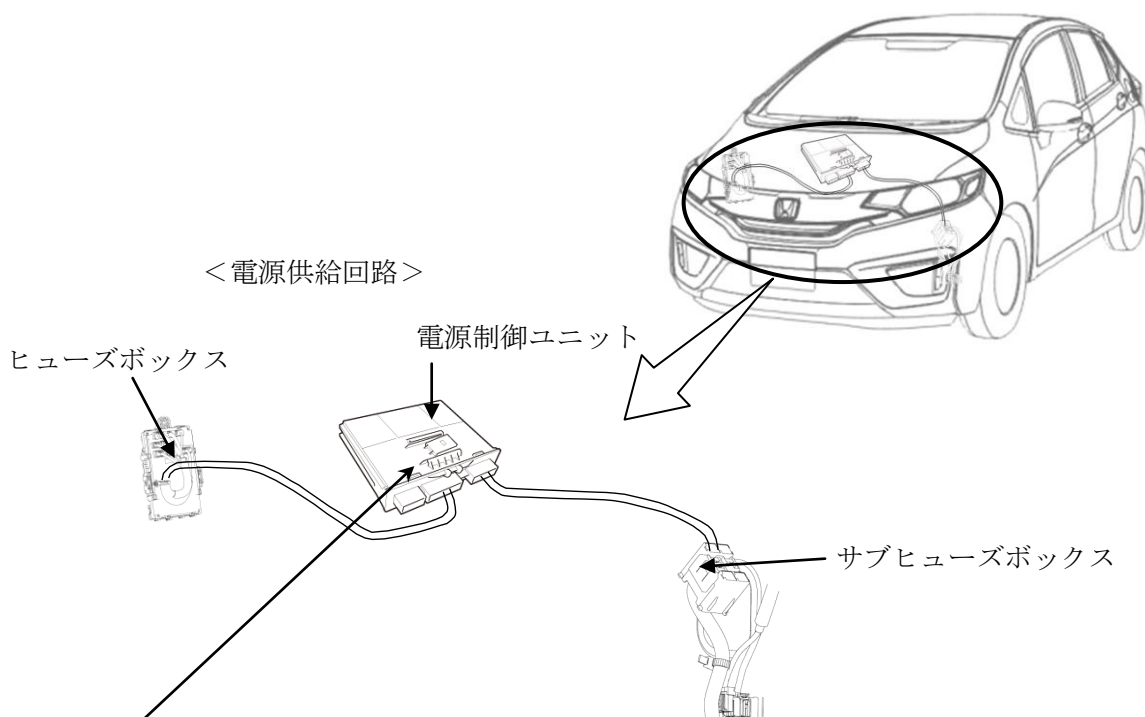

基準不適合発生箇所

電源供給回路において、電気ノイズに対する保護が不十分なため、車両の電装部品から発生するノイズの影響により電源制御ユニットが誤作動することがある。そのため、エンジン制御コンピュータ等に電源を供給するリレーが作動せず、走行中にメータパネルが消灯し、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、電源供給回路にノイズフィルタを追加する。

改善前	改善後
<p>ヒューズボックス</p> <p>サブヒューズボックス</p>	<p>ノイズフィルタ</p>

注： は追加部品を示す。

識別：運転席ドアの下側ヒンジ部下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。