


改善箇所説明図

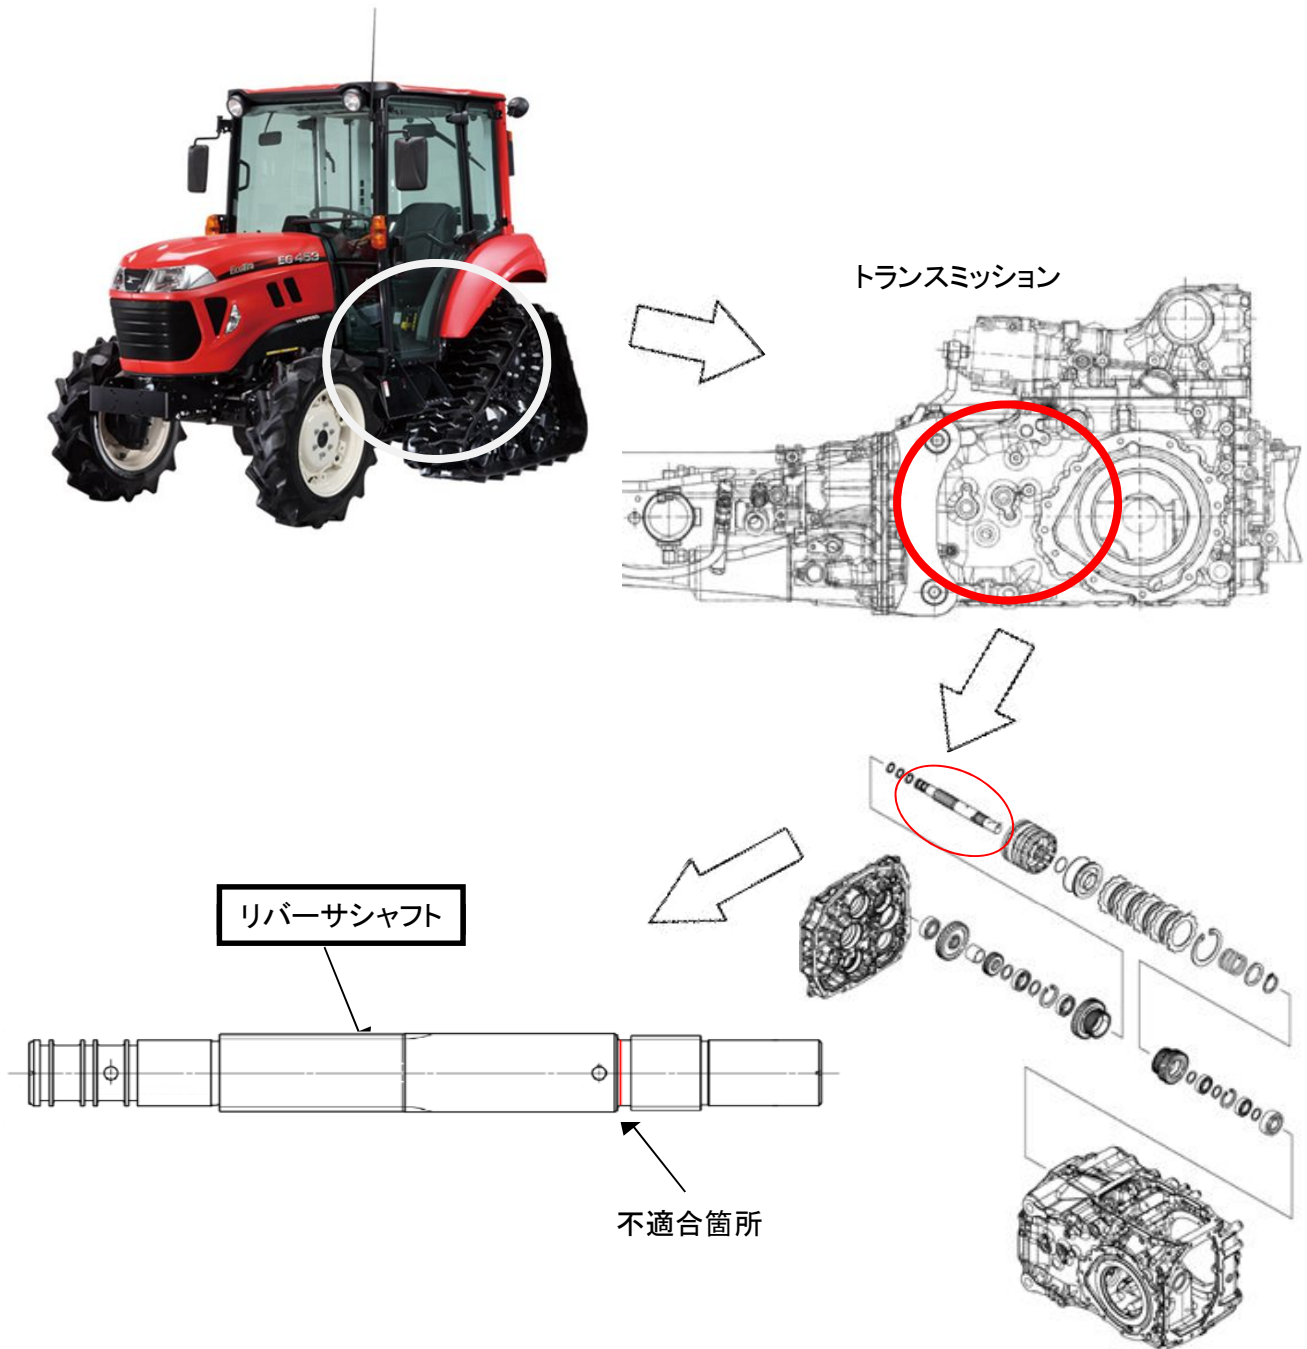

不具合発生箇所

後輪クローラ仕様の農耕トラクタの動力伝達装置において、リバーサシャフトの強度が不足しているため、重牽引作業時にリバーサシャフトに亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、リバーサシャフトが折損して走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、リバーサシャフトを対策品に交換する。

は、交換部品を示す。

識別

シャーシフレームとミッションを締結する右側面下側ボルトに白色のペイントを塗布する。