


改善箇所説明図

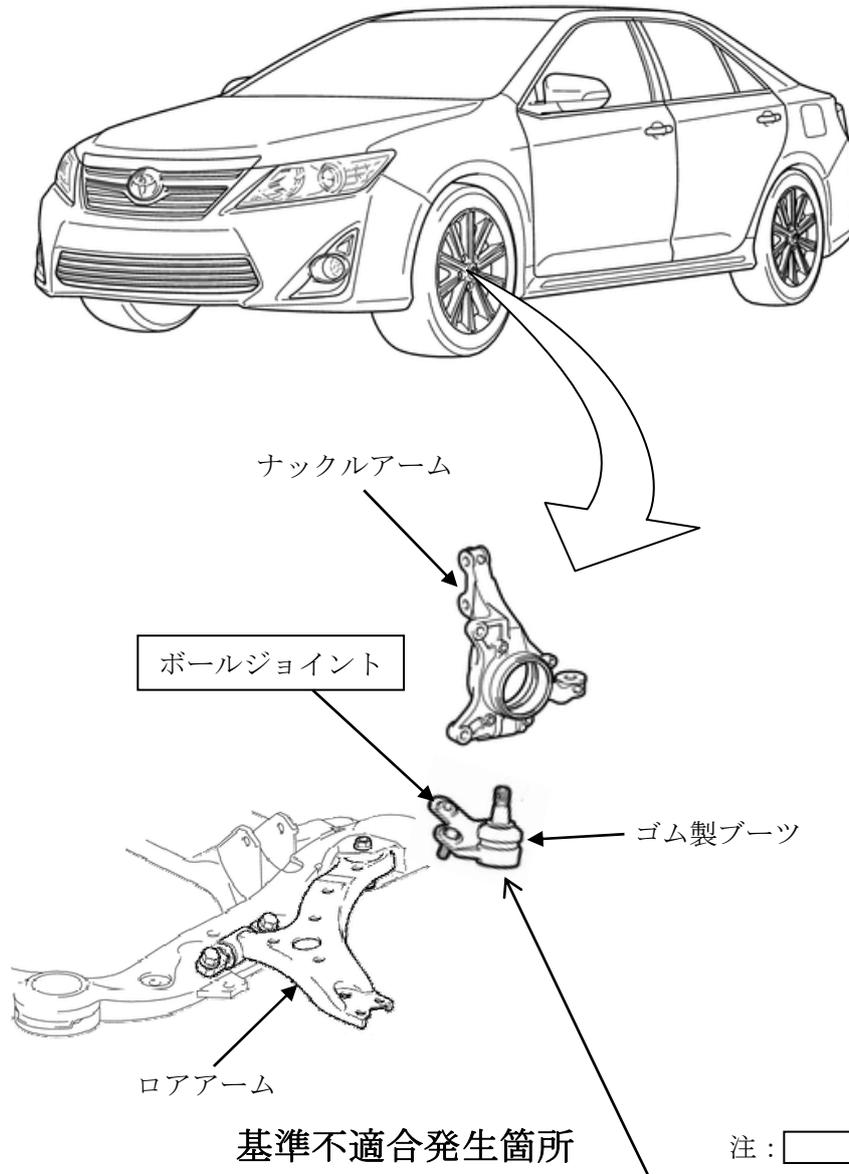

前輪緩衝装置のロアアームとナックルアームを連結しているボールジョイントにおいて、ナックルアームとボールジョイントを締結した後の部品搬送工程の管理が不適切なため、搬送設備がボールジョイントのゴム製ブーツ部と干渉して、ブーツが損傷することがある。そのため、ブーツ損傷部からグリースが漏れて、ボールジョイントが早期に摩耗し、最悪の場合、ボールジョイントがナックルアームから外れ、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ゴム製ブーツを点検し、損傷のあるものはボールジョイントを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。