



# 改善箇所説明図

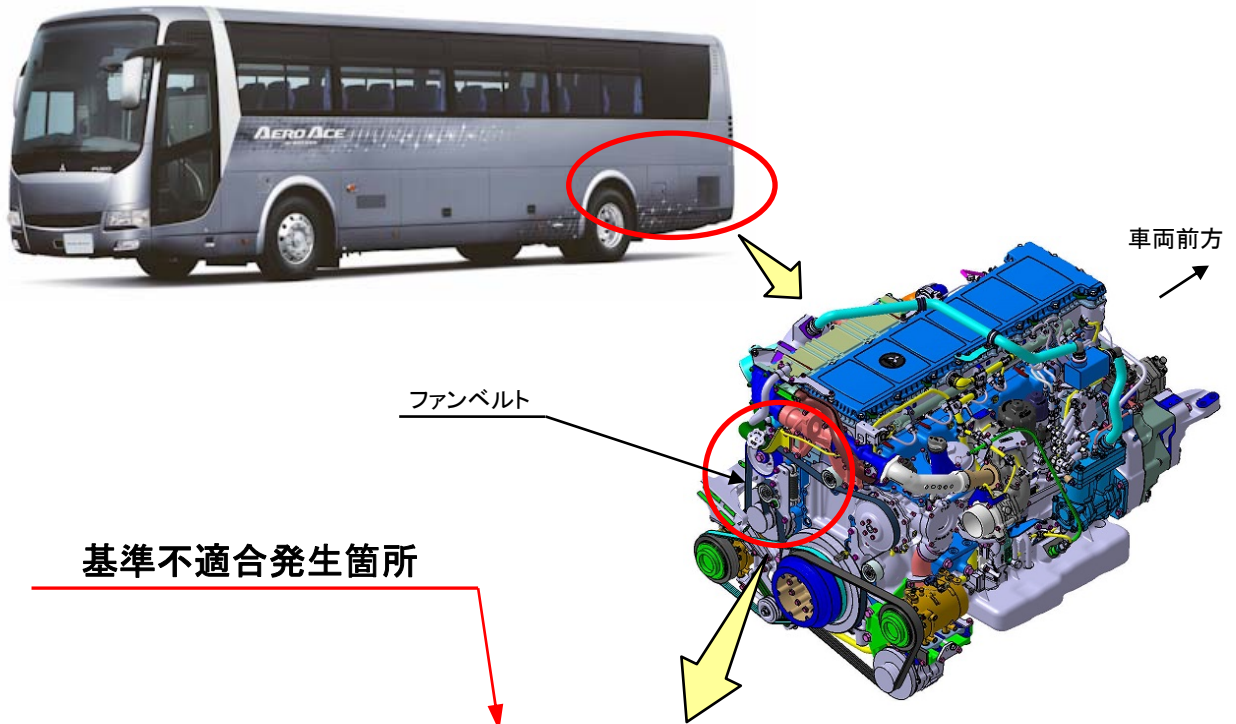

## 基準不適合発生箇所

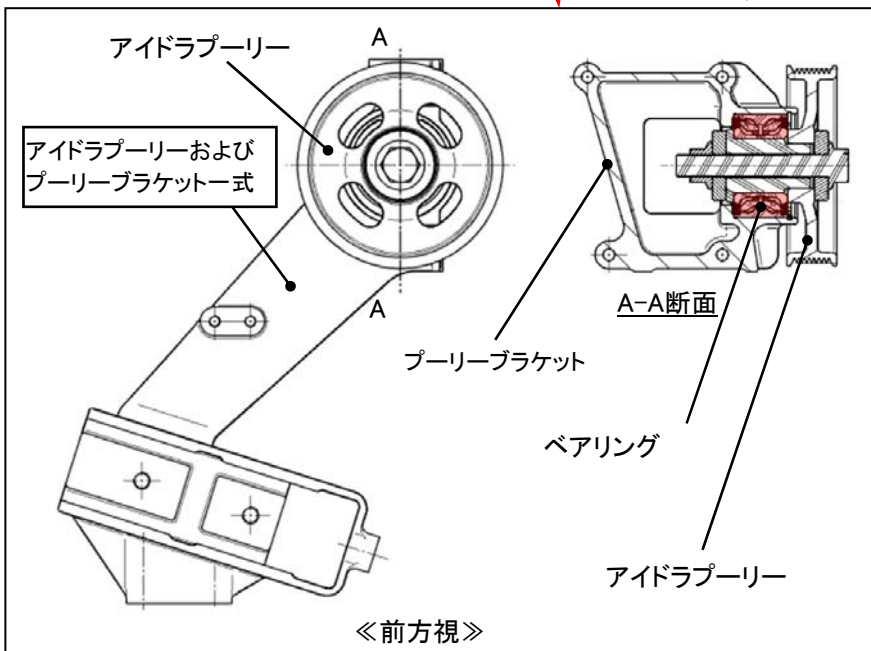

大型バスのファンベルト用アイドラプーリーベアリング部の製造指示が不適切なため、製造時にベアリングが変形して組み付けられることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ベアリングに異音や焼付きが発生し、最悪の場合、ファンベルトが切れてオーバーヒートに至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、アイドラプーリーおよびプーリーブラケット一式を対策品に交換する。

注：  は交換の対象になる部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB155」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける