

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年3月25日

リコール届出番号	外-2165	リコール開始日	平成27年3月25日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 庄司 茂	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	原動機（可変バルブタイミングユニット）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	可変バルブタイミングユニットにおいて、構成部品のスプロケット表面の加工が不適切なため、取付ボルトが緩むものがある。そのため、当該ユニットが適切に作動せず、エンジン警告灯が点灯しエンジン不調となり、最悪の場合、走行中に当該ユニットが破損して、エンストして再始動不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、可変バルブタイミングユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	61 件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2165ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフ 1.2/77kW」	WVWZZZAUZEW235491～WVWZZZAUZFW190624 平成26年2月11日～平成27年2月5日	4,993	
		「VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW」	WVWZZZAUZEP552240～WVWZZZAUZFP558259 平成26年2月20日～平成26年12月9日	3,200	
	DBA-6RCJZ	「VW ホロ 1.2/66kW」	WVWZZZ6RZFU004875～WVWZZZ6RZFU053478 平成26年7月15日～平成27年1月7日	7,445	
	DBA-6RCJZW	「VW クロスホロ 1.2/66kW」	WVWZZZ6RZFU028588～WVWZZZ6RZFU054153 平成26年10月17日～平成27年1月7日	319	
	計3型式	計4車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年2月11日～平成27年2月5日	(計15,957台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。