

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年9月10日

リコール届出番号	外-2222	リコール開始日	平成27年9月11日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ドライブ・シャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ドライブ・シャフトとホイール側ジョイント部のインナー・レースを接合しているスナップリングの形状が不適切なため、走行中の振動によりスナップリングが外れることがある。そのため、走行中にドライブ・シャフトがインナー・レースから抜けて、タイヤに駆動力が伝わらず、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドライブ・シャフトを点検し、不適切なスナップリングを使用しているものは、対策品のスナップリングに交換する。		
不具合件数	87件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2222のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-176042	「A180」	WDD1760422J000758～WDD1760422J236592 平成24年7月17日～平成26年3月3日	13,869	右ハンドル
			WDD1760422V000636 平成25年12月18日	1	
	DBA-246242	「B180」	WDD2462422N073678～WDD2462422N080747 平成26年1月11日～平成26年3月3日	24	
			WDD2462422J000631～WDD2462422J236364 平成23年9月22日～平成26年3月3日	14,236	
DBA-117342	「CLA180」	WDD1173422N000477～WDD1173422N069808 平成25年2月6日～平成26年3月3日	1,897		
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年9月22日～平成26年3月3日	(計30,027台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。