


改善箇所説明図

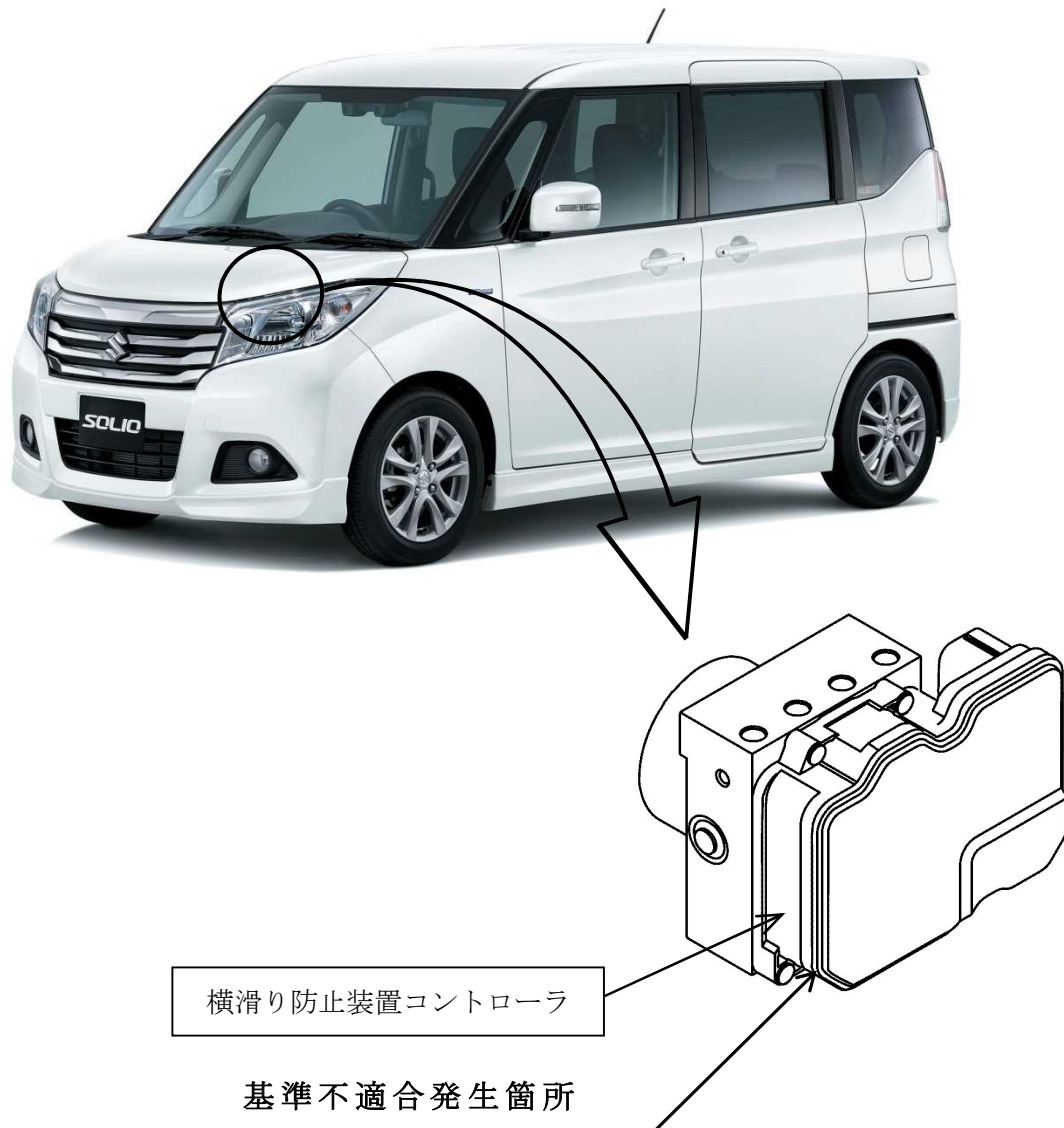

横滑り防止装置のコントローラの制御プログラムが不適切なため、横滑り防止装置作動中、ブレーキ制御に使用する駆動モータの影響で、コントローラに内蔵されているヨーレートセンサの出力信号を異常値と誤判断することがある。そのため、横滑り防止装置作動中にも関わらずブレーキ制御を停止して、走行安定性が損なわれるおそれがある。また、衝突被害軽減ブレーキが作動中に停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、横滑り防止装置の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：横滑り防止装置コントローラに橙色のシールを貼付する。

注：□ は、プログラムを書き換える部品を示す。