

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年12月3日

リコール届出番号	3697	リコール開始日	平成27年12月4日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 取締役社長 三井 正則 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(シフトケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機において、シフトケーブル固定部の組付けが不適切なため、当該固定部の嵌合が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シフトケーブルが固定部から外れてシフトレバーの位置と異なるレンジに固定され、最悪の場合、意図せず車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ケーブルの嵌め込み状態を確認し、嵌め込みが不十分なものは、正規に組付ける。		
不具合件数	30件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3697のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA600S	「タント」	LA600S-0000073～LA600S-0108679 平成25年9月26日～平成26年4月14日	107,118	
	DBA-LA610S		LA610S-0000063～LA610S-0022087 平成25年9月27日～平成26年4月14日	21,748	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年9月26日～平成26年4月14日	(計 128,866 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。