

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス： <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
--

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 01 月 29 日

リコール届出番号	外-2305	リコール開始日	平成 28 年 01 月 29 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	ボディ・コントロール制御ユニット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯を制御するボディ・コントロール・ユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、すれ違い用前照灯の制御電圧のしきい値が低いものがある。そのため、ヘッドライトスイッチの端子に錆び等が発生し、電気抵抗が大きくなると、すれ違い用前照灯作動時の制御電圧のしきい値を超えるため、すれ違い用前照灯が点灯しない。または、点灯中意図せず消灯するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディ・コントロール・ユニットのプログラムを書き換える。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、または電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2305 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-84609	「イプシロン」	ZLA31200005070768～ZLA31200005083261 平成24年10月1日～平成25年3月1日	301 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成24年10月1日～平成25年3月1日	(計 301 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。