


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

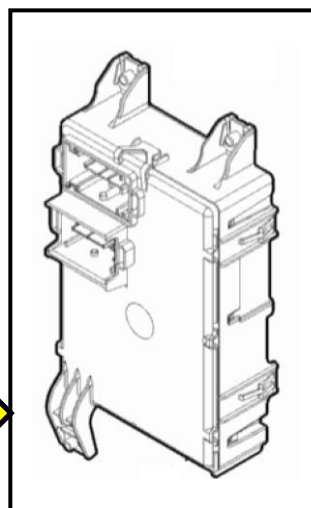

ボディ・コントロール・ユニット

不具合の内容：

前照灯を制御するボディ・コントロール・ユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、すれ違い用前照灯の制御電圧のしきい値が低いものがある。そのため、ヘッドライトスイッチの端子に錆び等が発生し、電気抵抗が大きくなると、すれ違い用前照灯作動時の制御電圧のしきい値を超えるため、すれ違い用前照灯が点灯しない。または、点灯中意図せず消灯するおそれがある。

改善の内容：

全車両、ボディコントロール・ユニットのプログラムを書き換える。

識別：

運転席側ドアストライカー部分に黄色ペイントを塗布。