

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年3月18日

リコール届出番号	外-2221	リコール開始日	平成28年3月19日			
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 森田 俊生	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>製作国：アメリカ合衆国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：フォード自動車株式会社</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175</td> </tr> </table>		製作国：アメリカ合衆国	製作者名：フォード自動車株式会社	問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175
製作国：アメリカ合衆国						
製作者名：フォード自動車株式会社						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175						
不具合の部位（部品名）	エアバッグコントロールユニット					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、当該ユニットの基板のコーティングが不適切なため、コーティングに割れが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、結露等の水分がコーティングの割れから基板に浸入し、最悪の場合、電気回路がショートし、衝突時等にエアバッグが展開しないおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットを良品に交換する。					
不具合件数	国内： 8件	事故の有無	国内： 無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2221のステッカーを貼付する。</li> </ul>					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-WFOJTM	「クーガ」	WFOAXXWPMACS49945～ WFOAXXWPMADC27651 平成24年11月30日～平成25年10月20日	943台	13年～14年モデル 1.6L
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年11月30日～平成25年10月20日	(計943台)	