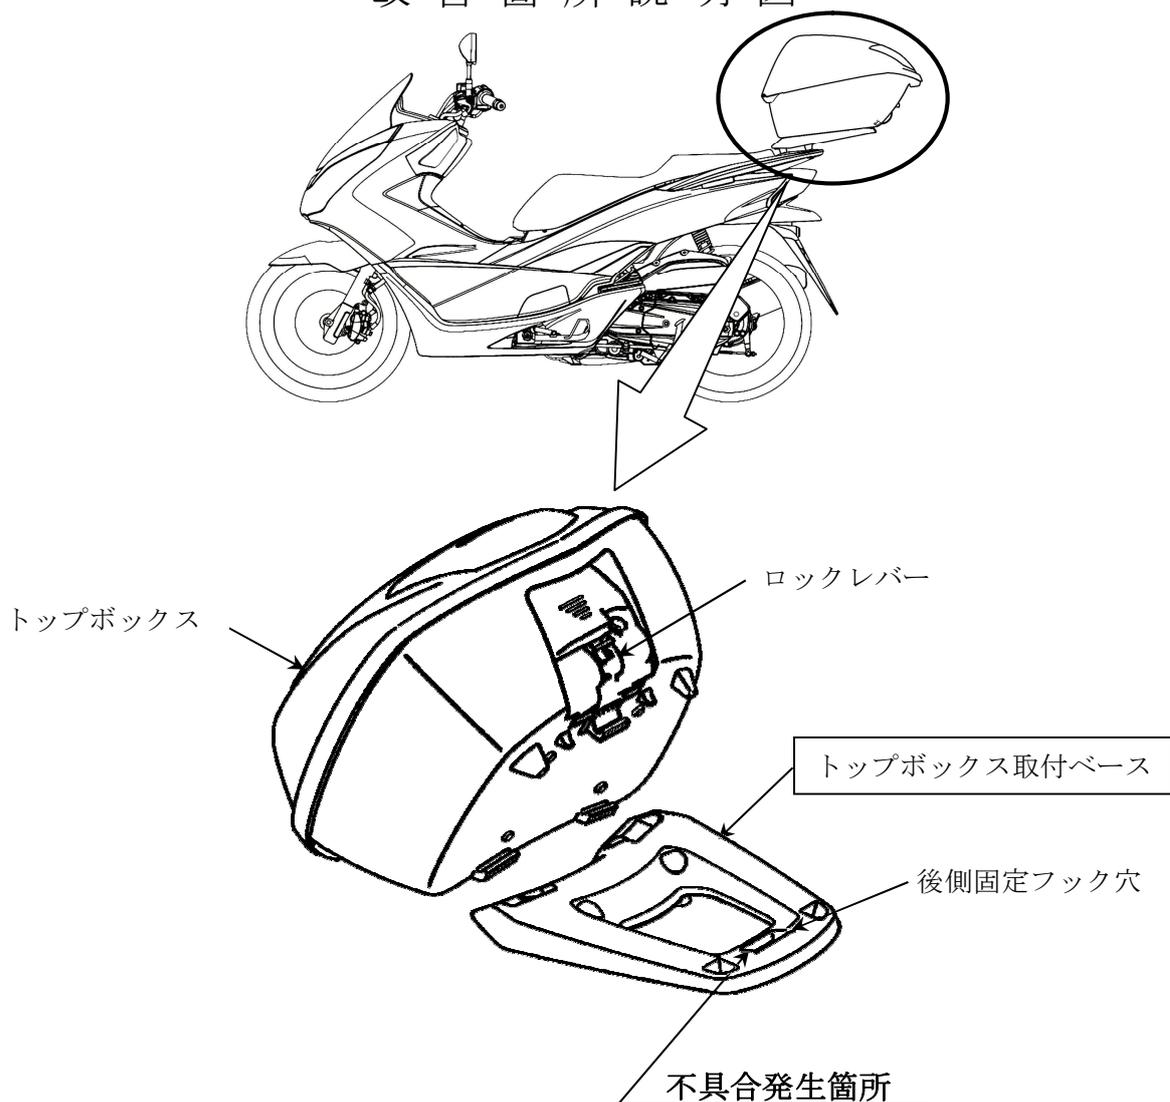


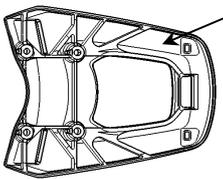
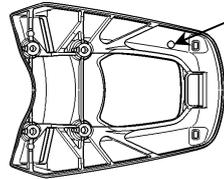
改善箇所説明図



後付け用品として販売したトップボックス取付ベースにおいて、トップボックスを固定する後側固定フック穴位置が不適切なため、トップボックス取付ベースとトップボックス間に隙間がある状態でロックレバーを操作すると、トップボックスが確実に固定されない場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、段差乗り越え等の際にトップボックスが脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、トップボックス取付ベースを対策品と交換する。なお、対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、使用者に不具合内容の周知を行い、販売店にて取付ベースとトップボックスに隙間がない状態でトップボックスを取り付け、ロックレバーを結束バンドで固定し、取付ベースに結束バンドを切らない旨のシールを貼り付ける。

改善前	改善後
トップボックス取付ベース裏側  凸形状の識別なし	トップボックス取付ベース裏側  凸形状の識別あり

注：  は交換部品を示す。

識別：トップボックス取付ベースに黄色の識別ラベルを貼付する。