

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年3月31日

リコール届出番号	3788	リコール開始日	平成28年4月1日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	始動装置(スタータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プッシュスタート付車のエンジン始動装置(スタータ)において、スタータ作動制御プログラムが不適切なため、プッシュスタートボタンの操作の直後に、シフトをPからNレンジに操作をすると、スタータ内部が焼きつくことがある。そのため、スタータ内部が固着により異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタータ作動制御プログラムを変更する。		
不具合件数	252件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3788のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-0000064～LA150S-0066461 平成26年11月24日～平成27年10月30日	45,470	
			LA150S-1000060～LA150S-1031033 平成26年11月24日～平成27年10月30日	22,111	
	DBA-LA160S		LA160S-0000057～LA160S-0013775 平成26年11月24日～平成27年10月30日	9,716	
	LA160S-1000053～LA160S-1006298 平成26年11月24日～平成27年6月30日		4,703		
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0000053～LA150F-0010693 平成26年11月24日～平成27年10月30日	7,201	
	DBA-LA160F		LA160F-0000053～LA160F-0004657 平成26年11月24日～平成27年10月30日	3,048	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月24日～平成27年10月30日	(計 92,249 台)	