

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成28年6月9日

改善対策届出番号	497	改善対策開始日	平成28年6月10日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 取締役社長 神阪 知己	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	二輪車用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、二輪車用エアバッグモジュールを対策品と交換する。 なお、部品の準備に時間を要することから、当面の暫定措置としてエアバッグの機能を停止するとともに、エアバッグ警告灯を点灯させ、エアバッグモジュールカバーに当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	EBL-SC47	「コールドウイング」	SC47-1520004～SC47-1520153 平成19年4月23日～平成19年8月28日	150	
			SC47-1620003～SC47-1620122 平成20年2月19日～平成20年8月6日	120	
			SC47-1720002～SC47-1720111 平成21年3月18日～平成21年3月26日	110	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年4月23日～平成21年3月26日	(計380台)	