


改善箇所説明図

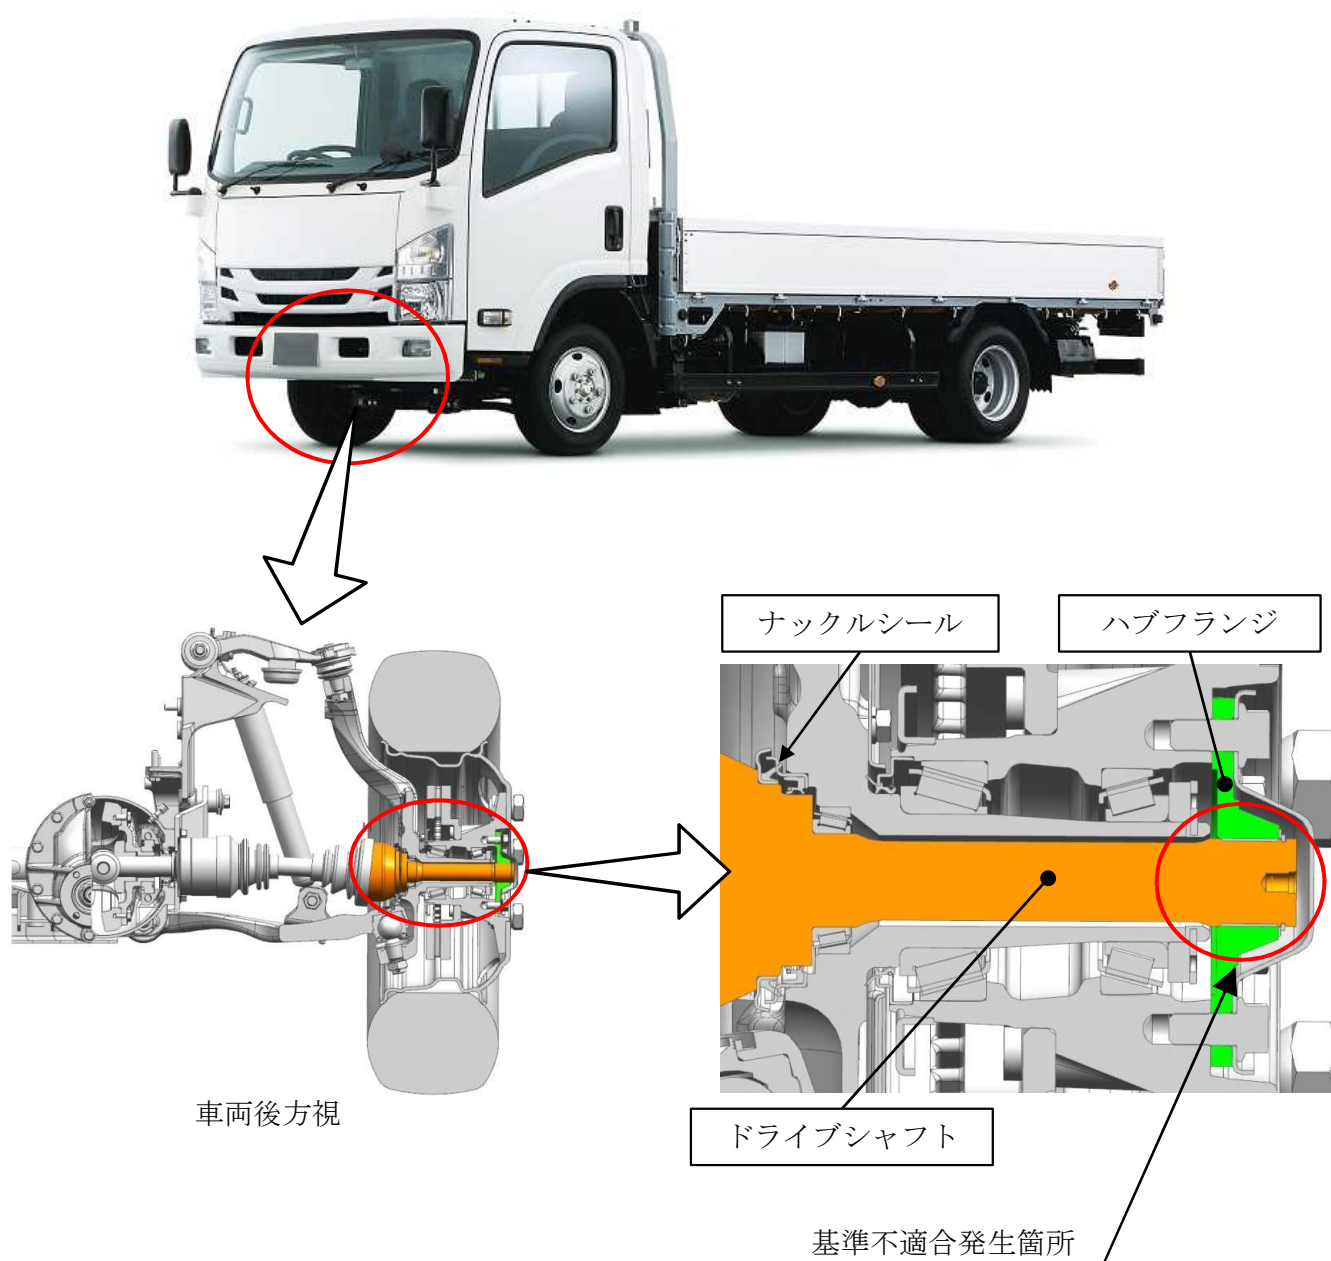

小型トラックのフルタイム式四輪駆動車のフロントハブフランジにおいて、ドライブシャフトを接合するスプライン部の硬度が不足しているため、当該スプライン部が摩耗することがある。そのため、異音が発生するとともに、そのままの状態で使用を続けると、ドライブシャフトが空転して、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容:

全車両、フロントハブフランジ、ドライブシャフトを対策品に交換する。また、泥水等の浸入を防ぐ為、ナックルシールを対策品に交換する。

識別： 助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレートに水色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。