

改善箇所説明図



不具合の内容

後面方向指示器において、電子回路開発評価が不適切なため、方向指示器や非常点滅表示灯を作動し続けると、電子回路の素子が発熱することがある。そのため、電子回路内の電圧が不安定になって方向指示器が一定の周期で点滅しなくなり、保安基準第41条に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右テールランプ一式を対策品と交換する。

識別：フロントドア右側のドア・チェッカー上側ボルト頭部に黄色いペイントを塗布する。

注： 内は対象部品を示す。