

|     |  |
|-----|--|
| 連絡先 | 自動車局 審査・リコール課<br>リコール監理室<br>TEL 03-5253-8111 内線 42354<br>アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a> |
|-----|--|

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年10月12日

|                                  |  |         |             |
|----------------------------------|--|---------|-------------|
| リコール届出番号                         | 3905   | リコール開始日 | 平成28年10月13日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：<br>取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター<br>TEL 0800-700-7700  |         |             |
| 不具合の部位（部品名）                      | 制動装置（駐車ブレーキ）   |         |             |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 駐車ブレーキにおいて、パーキングケーブルの固定方法が不適切なため、車両振動によりケーブルが作動レバーから外れ、駐車ブレーキが作動できなくなるおそれがある。  |         |             |
| 改善措置の内容                          | 全車両、パーキングケーブルのダストブーツ先端部にクリップを追加する。   |         |             |
| 不具合件数                            | 17件  | 事故の有無   | 無し          |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |         |             |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3905のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |             |

| 車名     | 型式        | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                 | リコール対象車の台数  | 備考 |
|--------|-----------|--------|---|-------------|----|
| トヨタ    | DAA-ZVW50 | 「プリウス」 | ZVW50-6000001～ZVW50-6062465<br>平成27年10月26日～平成28年10月3日 | 62,409      |    |
|        |           |        | ZVW50-8000001～ZVW50-8039171<br>平成27年10月26日～平成28年10月3日 | 39,145      |    |
|        | DAA-ZVW51 |        | ZVW51-6000001～ZVW51-6045314<br>平成27年10月26日～平成28年10月3日 | 45,297      |    |
|        |           |        | ZVW51-8000001～ZVW51-8028093<br>平成27年10月26日～平成28年10月3日 | 28,081      |    |
|        | DAA-ZVW55 |        | ZVW55-8000001～ZVW55-8037580<br>平成27年10月26日～平成28年10月3日 | 37,558      |    |
| (計3型式) | (計1車種)    |        | (製作期間の全体の範囲)<br>平成27年10月26日～平成28年10月3日                | (計212,490台) |    |