


改善箇所説明図

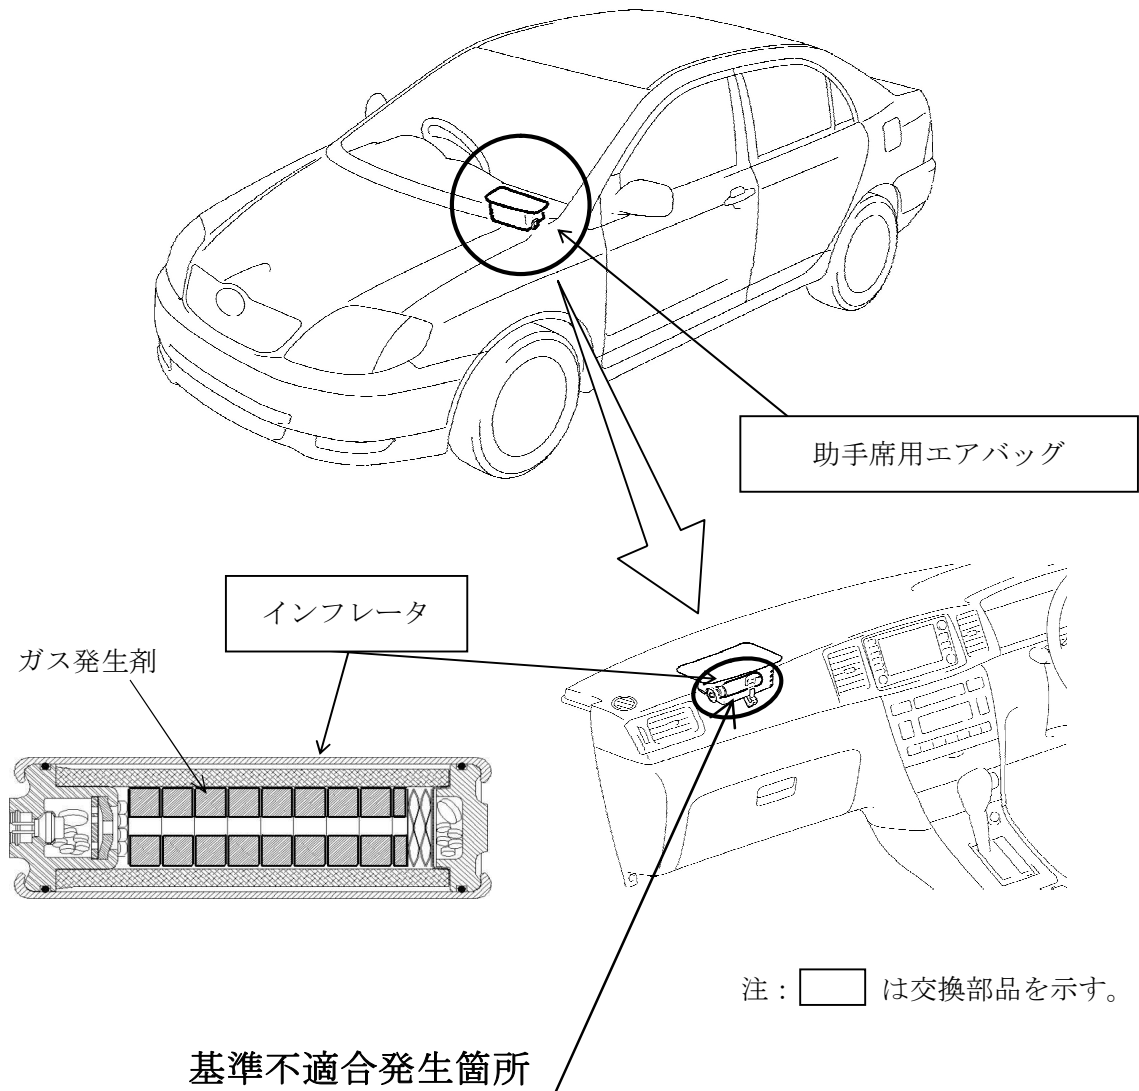

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、予防的措置としてエアバッグインフレーターまたはエアバッグアセンブリを改良品と交換する。なお、交換用部品が不足した場合には、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。

識別

イプサム (DBA-ACM21W、DBA-ACM26W)、ヴィッツ、プロボックス、サクシード、ベルタ：

改善済車両には車台番号打刻の末尾 3 桁目、4 桁目および 5 桁目上部に黄色ペイントを塗布する。

その他の対象車両：

改善済車両には車台番号打刻の 1 桁目上部に黄色ペイントを塗布する。