


改善箇所説明図

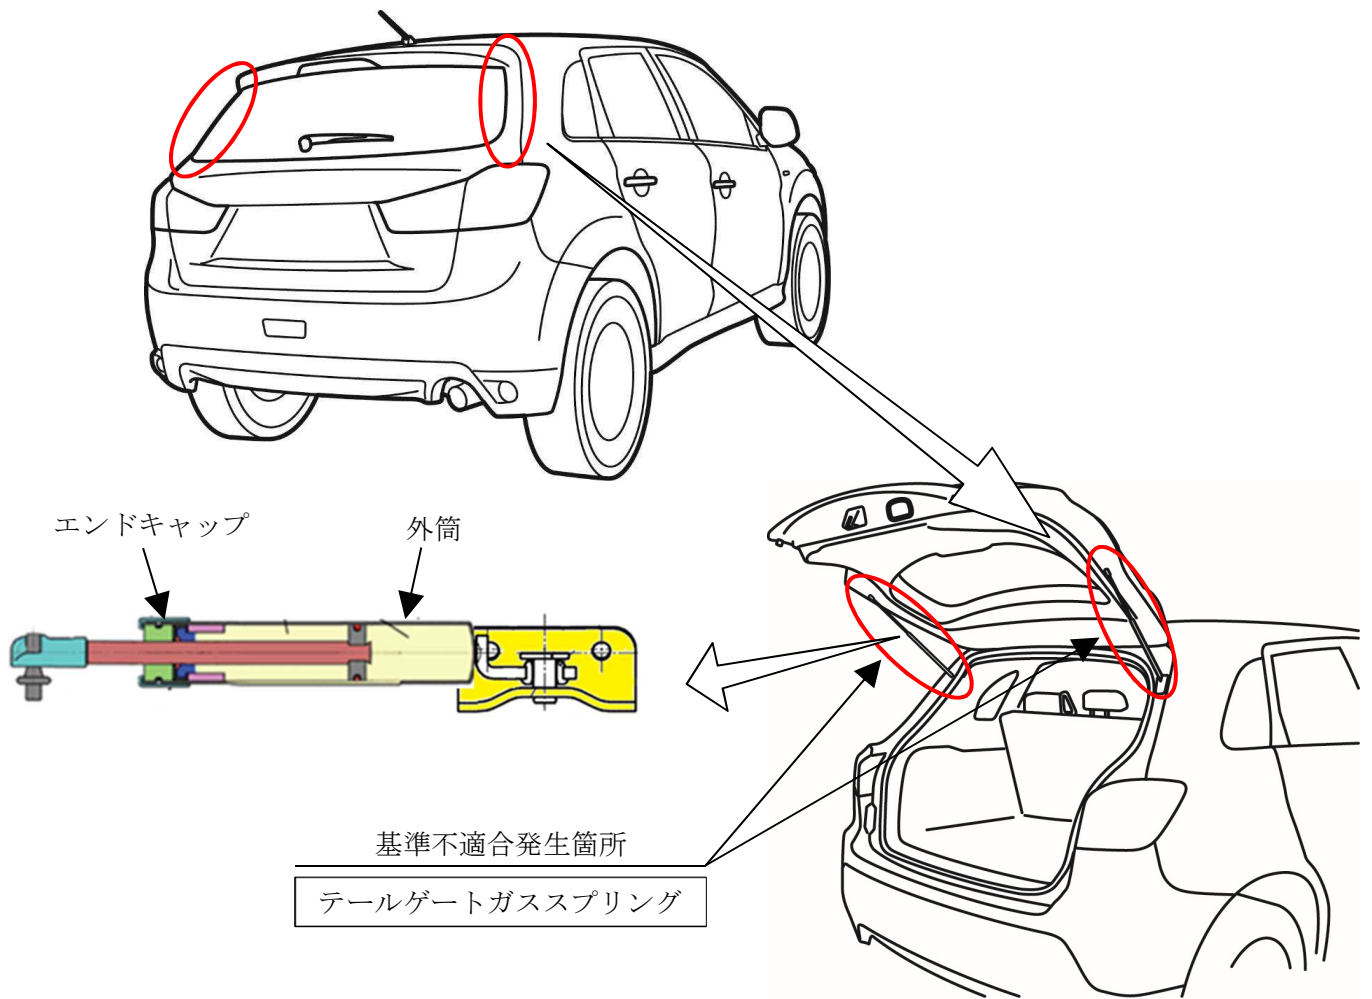

テールゲートのガス封入式スプリングにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、外筒が錆びるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、錆が進行し、外筒が膨らみエンドキャップが割れ、最悪の場合、テールゲートを開く際に外筒が破裂し、周囲の人が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ガススプリングを対策品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：テールゲートラッチの取付けボルト（助手席側）頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。