


## 改善箇所説明図

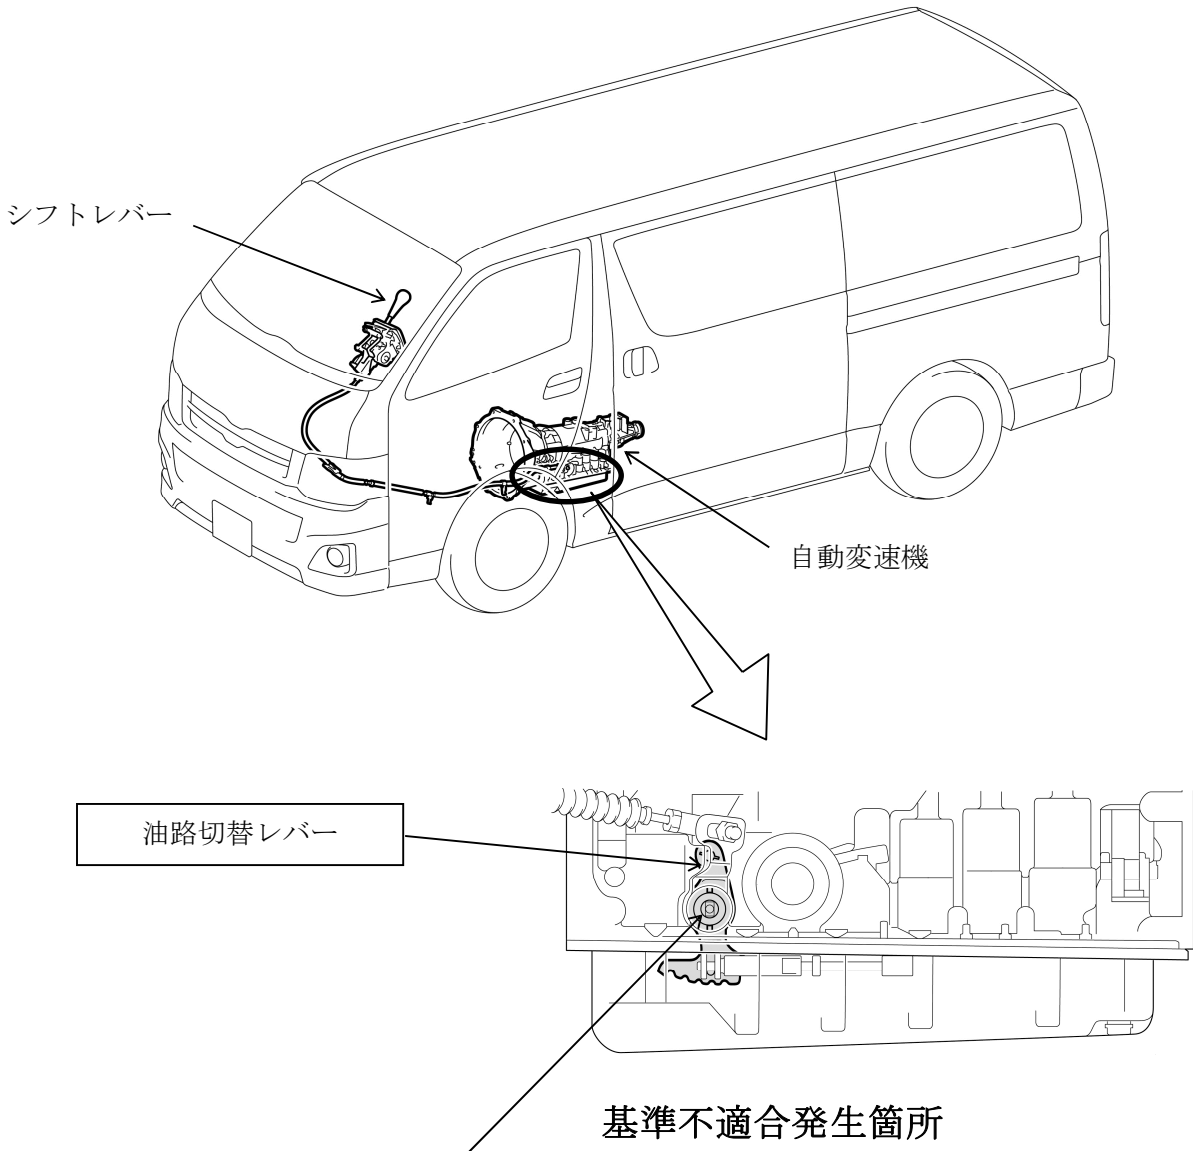

注：  は交換部品を示す。

自動変速機において、シフトレバーに連結している油路切替レバー支点部の強度が不足しているため、想定外の素早いシフト操作を繰り返すと支点部が摩耗してガタが生じることがある。そのため、シフト位置に応じた油路の切替えができなくなり、走行不能になったり、Pレンジ以外で前進や後退するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、自動変速機の油路切替レバーを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン後の1桁目下側に黄色ペイントを塗布する。