

|       |   |
|-------|---|
| 連絡先:  | 自動車局審査・リコール課<br>リコール監理室<br>TEL: 03-5253-8111 内線 42354     |
| アドレス: | <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a> |

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月30日

|                                  |  |   |              |
|----------------------------------|--|---|--------------|
| リコール届出番号                         | 外-2401   | リコール開始日   | 平成28年 12月 1日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社<br>代表取締役<br>ハンソン・マグナス・ユタカ  | 製作国：英国<br>製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド<br>問い合わせ先：<br>ランドローバーお客様相談室<br>0120-922-992 |              |
| 不具合の部位（部品名）                      | 乗車装置（キービークルモジュール）  |   |              |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 後席の乗降扉において、施錠・開錠を制御しているコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、リモコンで自動的にドアを開放しようとした際、ドアラッチ機構が錆びて作動抵抗が大きいと、当該コントロールモジュールからドアラッチ機構へ供給される電流が閾値を超えドアラッチを作動させるモータが停止することがある。そのため、ドアラッチが施錠以外の状態で固定され、ドアを閉めても確実にロックされず、最悪の場合、走行中に扉が開くおそれがある。 |   |              |
| 改善措置の内容                          | 全車両、コントロールモジュールのプログラムを書き替える。なお、ハードウェアの古いものに関しては、コントロールモジュールを新品と交換する。   |   |              |
| 不具合件数                            | 0件   | 事故の有無   | なし           |
| 発見の動機                            | 本国メーカーからの情報による。  |   |              |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2401のステッカーを貼付する。</li> </ul>   |   |              |

| 車名      | 型式         | 通称名           | リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間  | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|------------|---------------|--|------------|----|
| ランドローバー | ABA-LG3SB  | 「レンジローバー」     | SALGA2VE2EA110442～SALGA2VE4FA222984<br>平成25年6月19日～平成27年4月20日 | 260        |    |
|         | ABA-LG5NA  |               | SALGA2DE7DA100179～SALGA2DE2DA124843<br>平成24年12月5日～平成25年8月23日 | 125        |    |
|         | ABA-LG5SA  |               | SALGA2EE8DA100108～SALGA2EE8FA222583<br>平成24年12月5日～平成27年4月20日 | 296        |    |
|         | ABA-LGL3SC |               | SALGA3VE0EA143185～SALGA3VE6FA219882<br>平成26年2月27日～平成27年4月20日 | 25         |    |
|         | ABA-LGL5SC |               | SALGA3EE0EA134972～SALGA3EE3FA220374<br>平成26年3月28日～平成27年6月16日 | 43         |    |
|         | ABA-LW3SA  | 「レンジローバースポーツ」 | SALWA2VE1EA300194～SALWA2VEXFA619479<br>平成25年9月9日～平成27年4月20日  | 648        |    |
|         | ABA-LW5SA  |               | SALWA2EE2EA000065～SALWA2EEXFA610409<br>平成25年9月9日～平成27年4月20日  | 167        |    |
|         | (計 7型式)    | (計 2車種)       | (輸入期間の全体の範囲)<br>平成24年12月5日～平成27年6月16日                        | (計1564台)   |    |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。