


[改善箇所説明図]

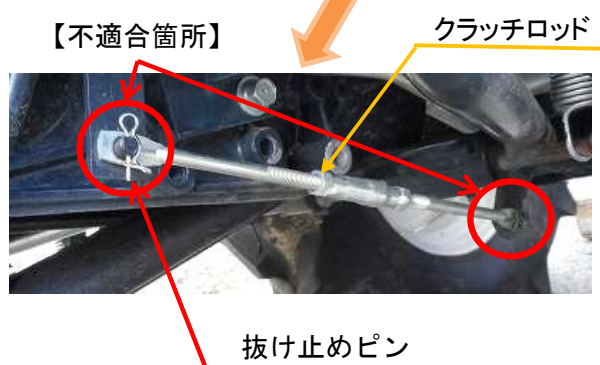

【改善内容】



注： は、交換部品を示す。

不具合発生箇所

農耕トラクタにおいて、クラッチペダルとクラッチを連結するロッドの抜け止めピンの形状が不適切なため、圃場作業中に剪定した枝等に乗ると、抜け止めピンが枝等に接触して抜けることがある。そのため、ロッドが外れてクラッチが切れなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、抜け止めピンを対策品（ワリピンおよびザガネ）と交換する。

識別

ワリピンへの変更にて識別する。