


改善箇所説明図①

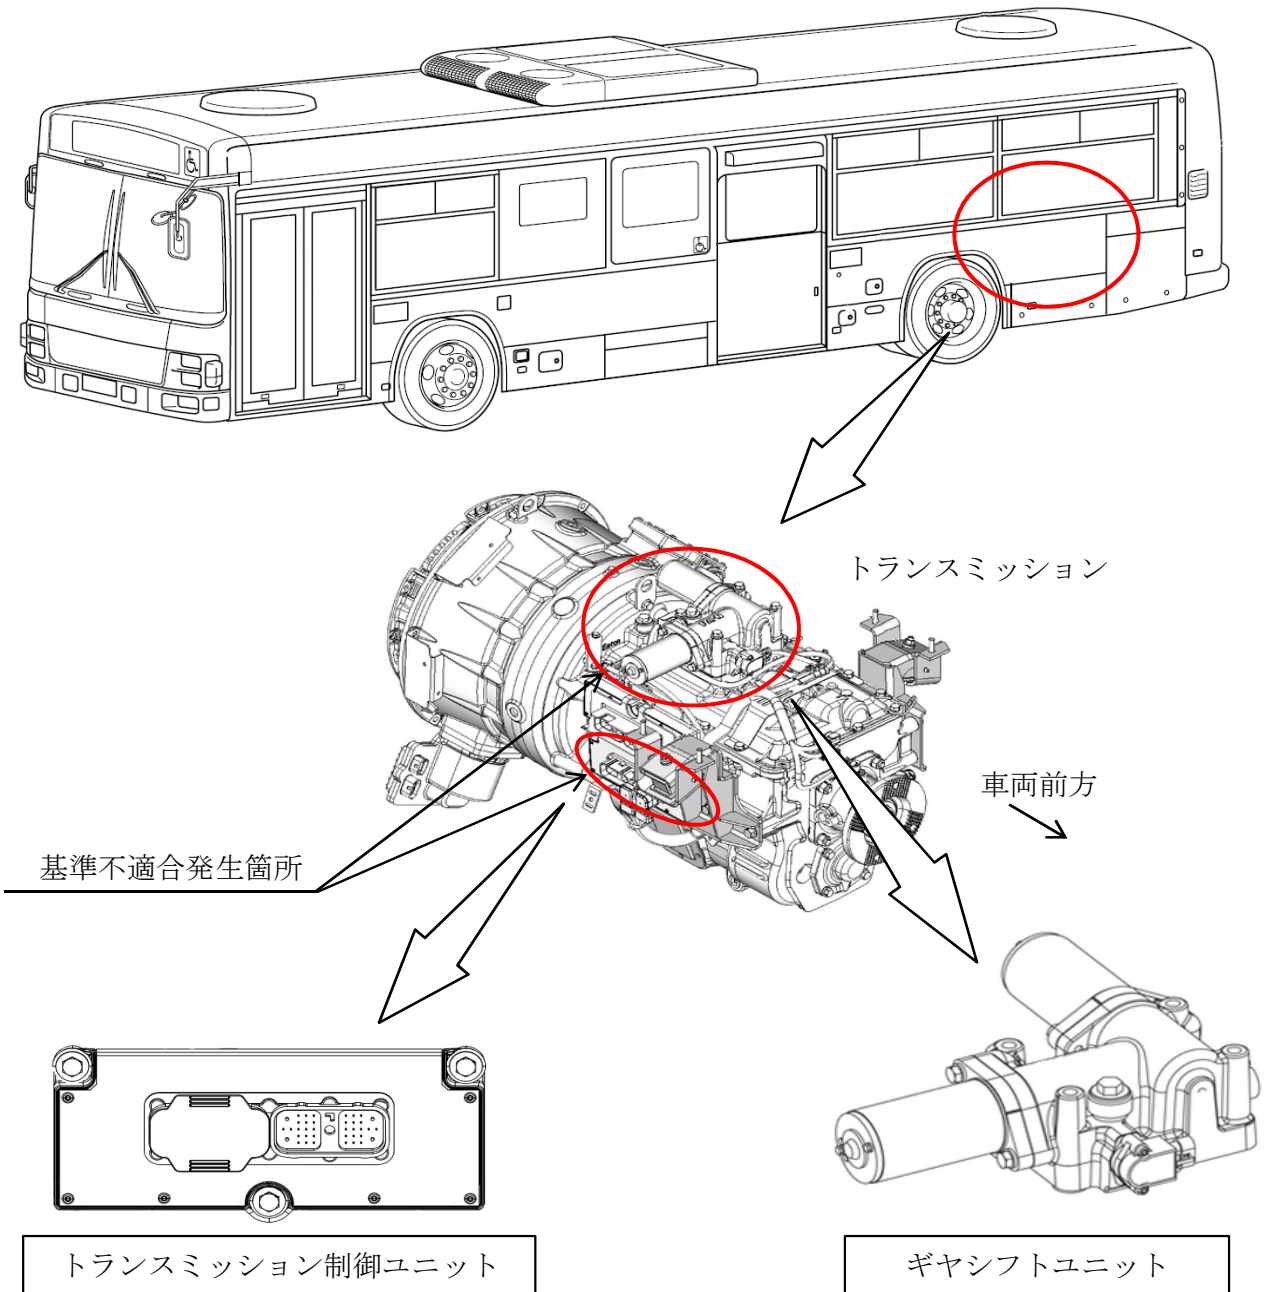

ハイブリッド仕様の路線バスにおいて、トランスミッション制御プログラムが不適切なため、ギヤシフトユニット内部のモータが故障したと誤診断することがある。そのため、警告灯が点灯してフェールセーフモードとなり、変速ができなくなり、最悪の場合、走行中エンストして走行不能となるおそれがある。

改善の内容：

全車両、トランスミッション制御ユニットを対策品に交換するとともに、ギヤシフトユニットの製造番号を点検し、対象となるものは対策品に交換する。

識別： 運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、緑色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。