

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28年 12月 2日

リコール届出番号	外-2396	リコール開始日	平成 28年 12月 2日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	エアコン（ドレンホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンにおいて、ドレンホースの車体への組付け作業が不適切なため、ドレンホースコネクタ部に内装が噛み込んでいるものがある。そのため、エアコンの凝縮水が車内に漏れ出して、通信回路の配線の接続コネクタ内部に浸入し、そのままの状態で使用を続けると、端子が腐食して接触不良となり、エアバッグの警告灯やエンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドレンホースの取り付け状態を点検し、正しく取り付けられていない場合は、新品と交換する。また、接続コネクタ端子の状態を確認し、異常が認められた場合は接続コネクタの端子交換を行なう。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2396のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-LB420XC	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCG1044451～YV1LFA2MCH1124654 平成 28年 1月 14日～平成 28年 9月 13日	431台	
ボルボ	DBA-LB420XCA	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCG1050084～YV1LFA2MCH1124563 平成 28年 1月 14日～平成 28年 9月 13日	41台	
ボルボ	DLA-LB420XCP	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDH1118254～YV1LFBAMDH1122733 平成 28年 8月 15日～平成 28年 8月 26日	8台	
ボルボ	DLA-LB420XCPA	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDG1055340～YV1LFBAMDH1123425 平成 27年 12月 25日～平成 28年 8月 26日	45台	
	(計4型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年 12月 25日～平成28年 9月 13日	525台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。