



## 改善箇所説明図

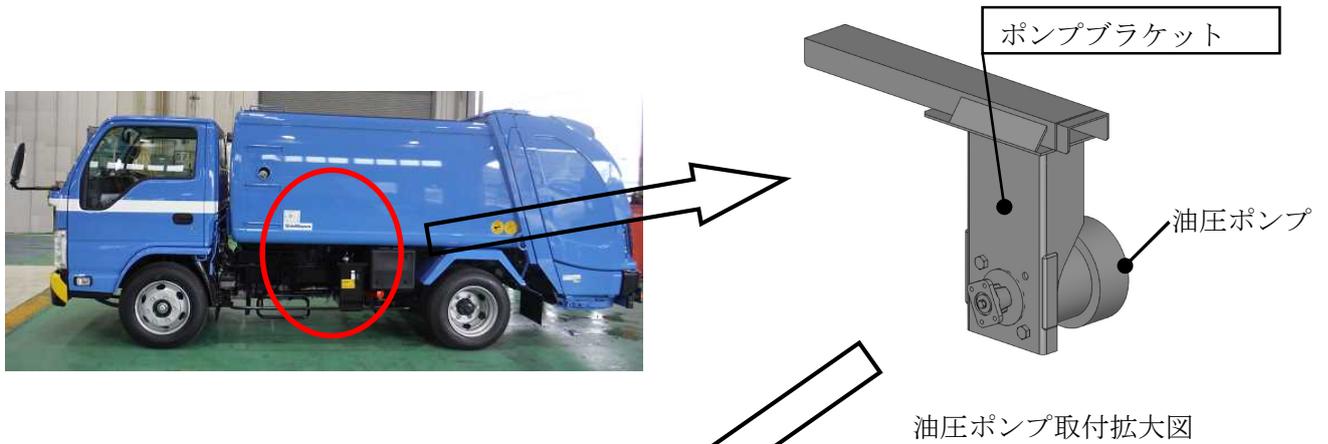

【改善前】

【改善後】

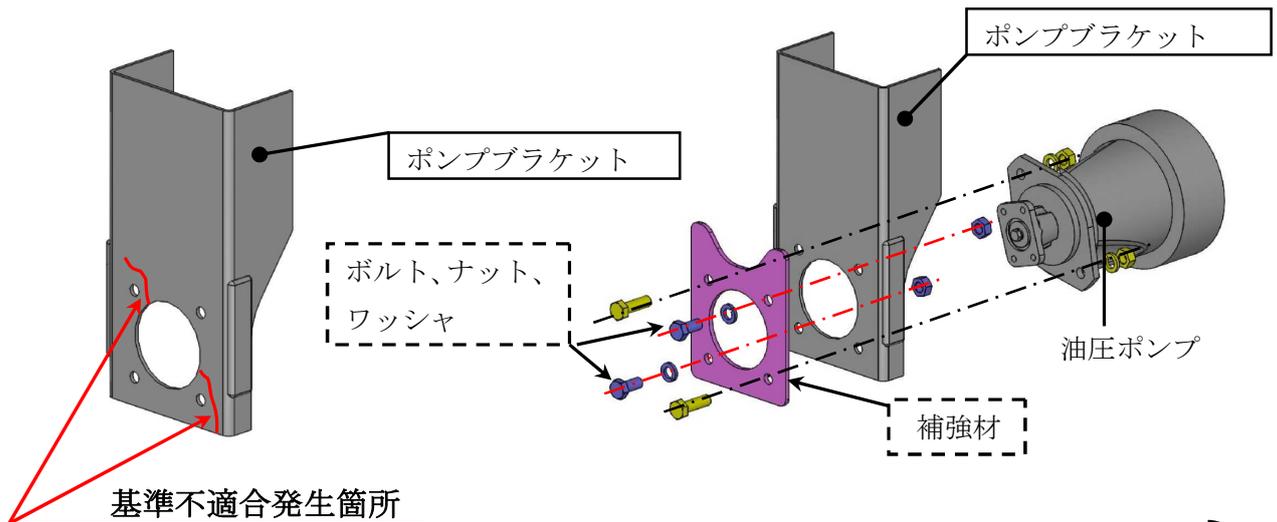

塵芥車において、作業用油圧ポンプの取付ブラケットの強度が不足しているため、走行時等による振動で亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、当該取付ブラケットが破断し、油圧ポンプが脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、取付ブラケットに補強材を追加する。

なお、取付ブラケットに亀裂がある場合は、亀裂箇所を溶接補修した上で補強材を追加する。

### 識 別

改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近に No.3948 のステッカーを貼付する。

注:  は基準不適合部品を示す。

は追加部品を示す。