

平成 29 年 1 月 19 日  
自動車局 審査・リコール課

## スバルテクニカインターナショナル（株）による自主改善の実施について

スバルテクニカインターナショナル株式会社から、後付け部品として販売したフロントストラットにおいて、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

自主改善開始日	平成 29 年 1 月 19 日
不具合の内容	後付け用品として販売したフロントストラットにおいて、ストラット上端取付け部の締結緩み評価が不十分なため、縁石乗り上げなどの衝撃で取付けナットが弛むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付け部にガタが生じて損傷し、異音が発生するおそれがある。
改善の内容	全車両、当該部のナットを対策品に交換し、再締付けを行う。また、当該締結部に異常が認められたものは、フロントストラットを新品に交換する。
クレーム件数	0 件
事故の有無	0 件
自動車使用者等に周知させるための措置	スバルテクニカインターナショナル(株)のホームページに掲載し告知を行う。

対象製品名	品番	自主改善対象車両	自主改善対象数	備考
フロントストラット	2030021000(右)	スバルレガシィ「BL5」「BP5」「BLE」「BPE」対象に後付け用品を装着した車両が対象	122本	
	2030021010(左)	後付け用品販売期間 (平成 17 年 10 月 11 日～ 平成 21 年 5 月 11 日)	118本	
合 計			240本	

## 問い合わせ先

スバルテクニカインターナショナル株式会社

商品開発部

住所: 〒181-0015 東京都三鷹市大沢 3-9-6

電話番号: 0422-33-7735