


改善箇所説明図

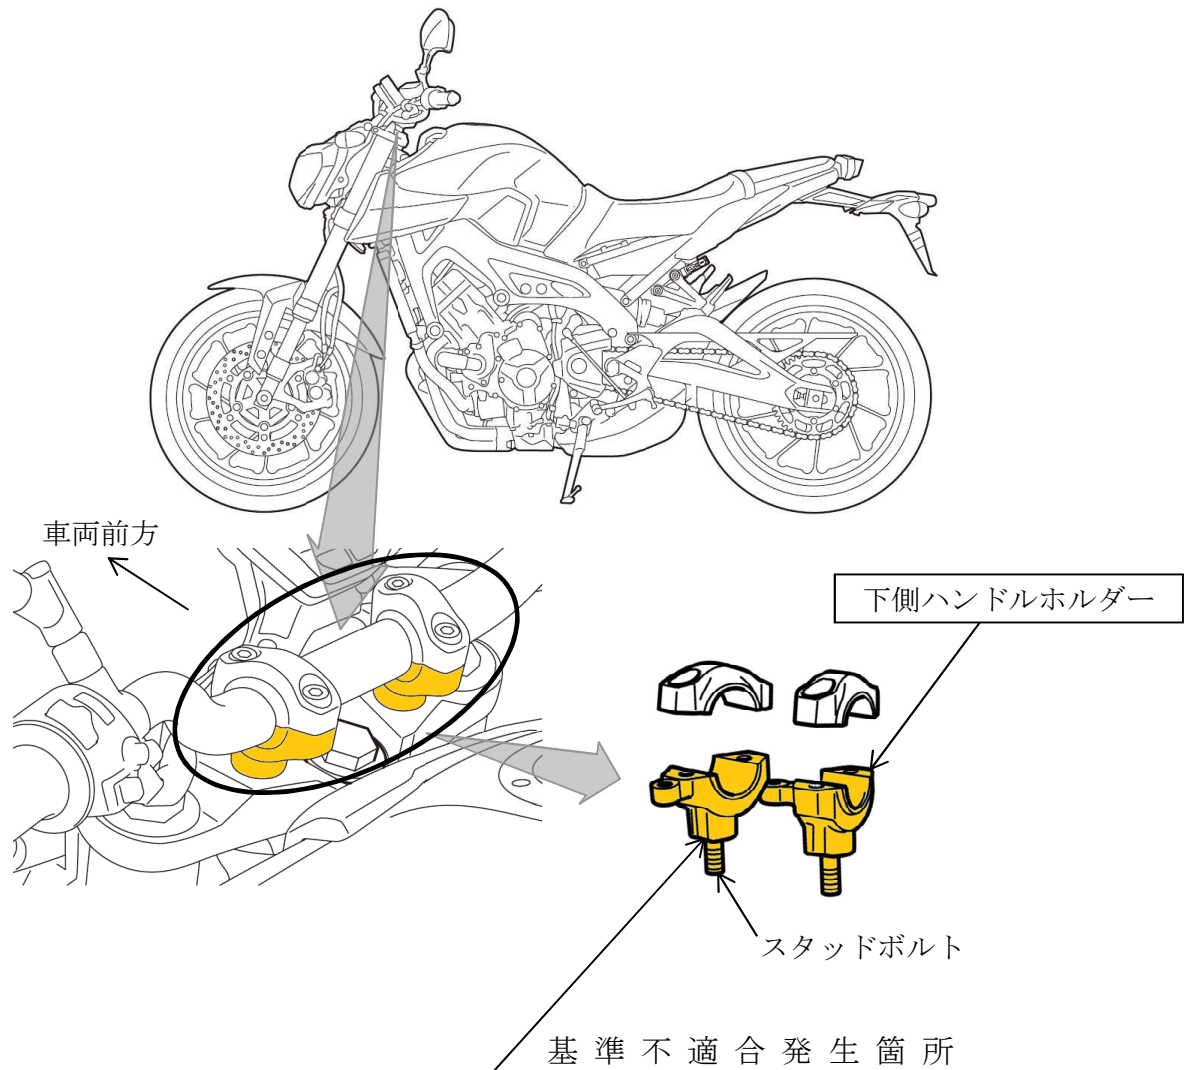

かじ取装置の下側ハンドルホルダーにおいて、スタッドボルトの緩み防止剤の塗布量が不足しているものがある。また、当該ホルダー座面の塗装指示が不適切なため、高速で段差を乗り越える等して繰り返し大きな力が加わると、座面の塗装が剥がれることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スタッドボルトの軸力が低下し、スタッドボルトが抜けてハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、下側ハンドルホルダーを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：マフラー取り付けブラケットのボルト付近に白ペイントを塗布する。