

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年5月25日

リコール届出番号	4047	リコール開始日	平成29年5月26日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 三井 正則 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車体(バックドアステー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドアのガス封入式ステーにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、沿岸地域の塩分の影響で腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、外筒が膨らみ、エンドキャップが割れ、バックドアを開く際に外筒が破損し、最悪の場合、周囲の人が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックドアステーを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4047のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA250S	「キャスト」	LA250S-0000067～LA250S-0051023 平成27年8月31日～平成28年3月30日	50,949	
	DBA-LA260S		LA260S-0000065～LA260S-0010966 平成27年8月31日～平成28年3月30日	10,898	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月31日～平成28年3月30日	(計 61,847 台)	