



改善箇所説明図

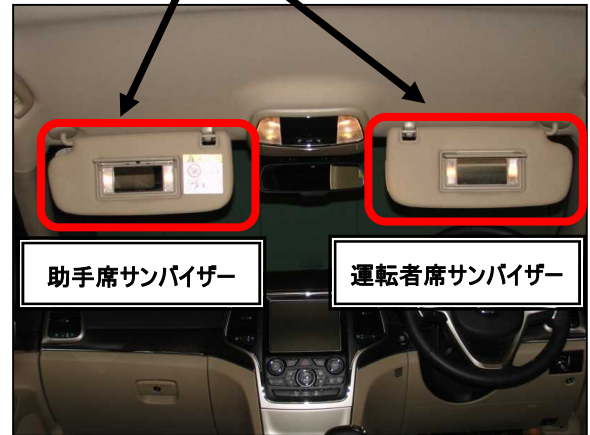

基準不適合発生箇所



サンバイザーのバニティミラーランプ配線	
不具合品	対策品

注:  は交換する部品を示す。

サンバイザーに関わる整備作業時において、作業要領書に基づく指示が不適切なため、バニティミラーランプの配線がボディパネルと接触し、損傷することがある。そのため、当該配線が短絡して発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、サンバイザーを対策品に交換し、バニティミラーランプ配線が接触するおそれのあるボディパネル部に保護テープを張付ける。

識別 : 左側後部ドアロック・ストライカー下部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。

備考

本届出については、平成 26 年 12 月 25 日リコール届出の「外-2132」において、改善内容が不十分であったため、再度対策を実施するものです。