

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 7 月 20 日

リコール届出番号	4081	リコール開始日	平成 29 年 7 月 21 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	窓ふき器（フロントワイパーモーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーモーターにおいて、フロントデッキ部の防水構造が不適切なため、フロントデッキガーニッシュとウインドシールドガラスの間から伝った水がモーター内部に浸入し、モーターの内部が腐食することがある。そのため、最悪の場合、ワイパーモーターが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパーモーターを対策品と交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4081のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CW4W	「アウトランダー」	CW4W-0000201～CW4W-0201288 平成22年9月2日～平成24年10月1日	4,547 台	
			CW4W-5400101～CW4W-5403233 平成21年12月18日～平成22年9月1日	2,910 台	
	CW5W-0000201～CW5W-0400818 平成17年9月22日～平成24年9月28日		36,510 台		
	CW5W-5100101～CW5W-5405927 平成19年1月16日～平成22年8月31日		25,294 台		
	DBA-CW5W		CW5W-9300101～CW5W-9301970 平成21年4月6日～平成21年12月10日	1,868 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	DBA-CW6W	「アウト ランダー」	CW6W-5200101～CW6W-5300476 平成19年10月2日～平成21年3月31日	2,007 台	
			CW6W-9300101～CW6W-9300199 平成21年4月7日～平成21年8月24日	99 台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月22日～平成24年10月1日	(計 73,235 台)	

備考：本届出は、平成 28 年 11 月 1 日付け届出番号「3927」にてリコール届出を行ったものであるが、継続調査の結果、他車種において同様の不具合が発生するおそれがあることが判明したため、リコールを実施するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。