

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月25日

リコール届出番号	4169	リコール開始日	平成30年1月25日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機（補機駆動ベルト用オートテンショナー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの補機駆動ベルト用オートテンショナーにおいて、取り付けフランジ部の形状が不適切なため、オートテンショナーのベアリングが経年変化で摩耗し摺動抵抗が増大した状態で高負荷運転を繰り返した場合にフランジ部に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けるとフランジ部が破損し、最悪の場合、当該ベルトが外れ、警告灯が点灯し、ステアリング操舵力が増大するとともに、バッテリー上がりやオーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点検のうえ、補機駆動ベルト用オートテンショナーが対策前品の場合には取り付けボルトとともに対策品と交換する。		
不具合件数	113件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4169のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CV4W	「デリカ」	CV4W-0400101～CV4W-0603451 平成21年12月19日～平成23年11月11日	8,150台	
	DBA-CV5W		CV5W-0202686～CV5W-0700101 平成20年6月26日～平成23年12月21日	42,357台	
	DBA-CW4W	「アウトランダー」	CW4W-0000201～CW4W-0100411 平成22年9月2日～平成23年11月15日	3,129台	
			CW4W-5400101～CW4W-5403233 平成21年12月18日～平成22年9月1日	2,910台	
	DBA-CW5W		CW5W-0200201～CW5W-0300449 平成22年9月2日～平成23年11月15日	3,274台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	DBA-CW5W	「アウトラン ダー」	CW5W-5206429～CW5W-5405927 平成20年6月25日～平成22年8月31日	10,153 台	
			CW5W-9300101～CW5W-9301970 平成21年4月6日～平成21年12月10日	1,868 台	
	DBA-CY4A	「ギャラン」	CX4A-0100201～CX4A-0102493 平成20年11月12日～平成22年2月15日	2,292 台	
			CY4A-0110892～CY4A-0304077 平成20年3月20日～平成21年12月10日	5,075 台	
(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年3月20日～平成23年12月21日	(計 79,208 台)		

交換修理用部品が、組付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲及び製作期間	対象部品数	備考
三菱	DBA-CV5W	「デリカ」	CV5W-0000310～CV5W-0202139 平成19年1月17日～平成20年6月13日	269 台	
	DBA-CW5W	「アウトラン ダー」	CW5W-0000252～CW5W-0104302 平成17年10月9日～平成18年12月27日	140 台	
			CW5W-5100207～CW5W-5206342 平成19年1月16日～平成20年6月18日	63 台	
	DBA-CY4A	「ギャラン」	CY4A-0100376～CY4A-0110712 平成19年8月6日～平成20年3月14日	31 台	
(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月9日～平成20年6月18日	(計 503 台)		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の部品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
オート テンショナー	1345A060	平成20年6月1日～平成26年1月31日	966 個	
		合計	(計 966 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。