


## 改善箇所説明図

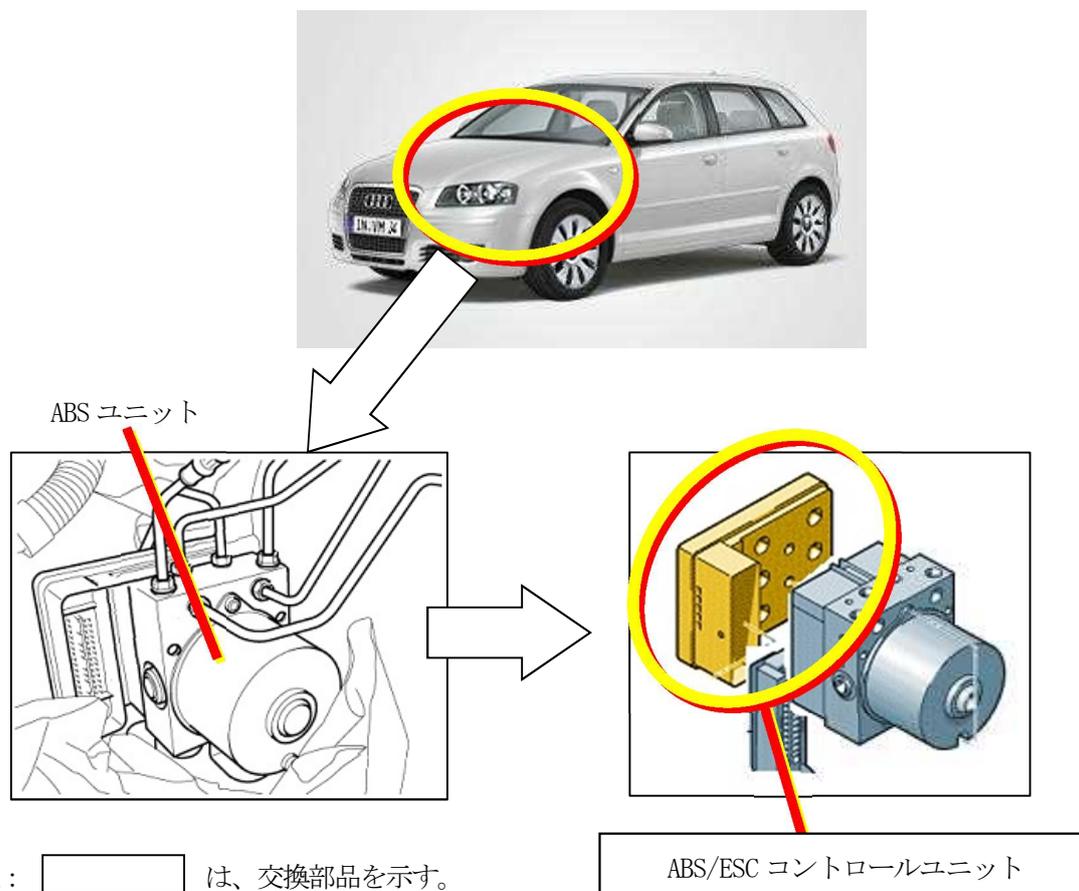

### 基準不適合発生箇所

制動装置において、ABS/ESC コントロールユニットの耐久性の評価が不十分なため、エンジン熱等により、基盤に組み付けられた IC チップ（パワーコントロールユニット）に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、IC チップへの電源供給が断たれ、警告灯が点灯するとともに、ABS および、ESC（横滑り防止装置）が作動しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ABS/ESC コントロールユニットを対策品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、桃色で直径 5mm 程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2600 ABS /ESC コントロールユニットの改修」と記入する。