


改善箇所説明図 ①

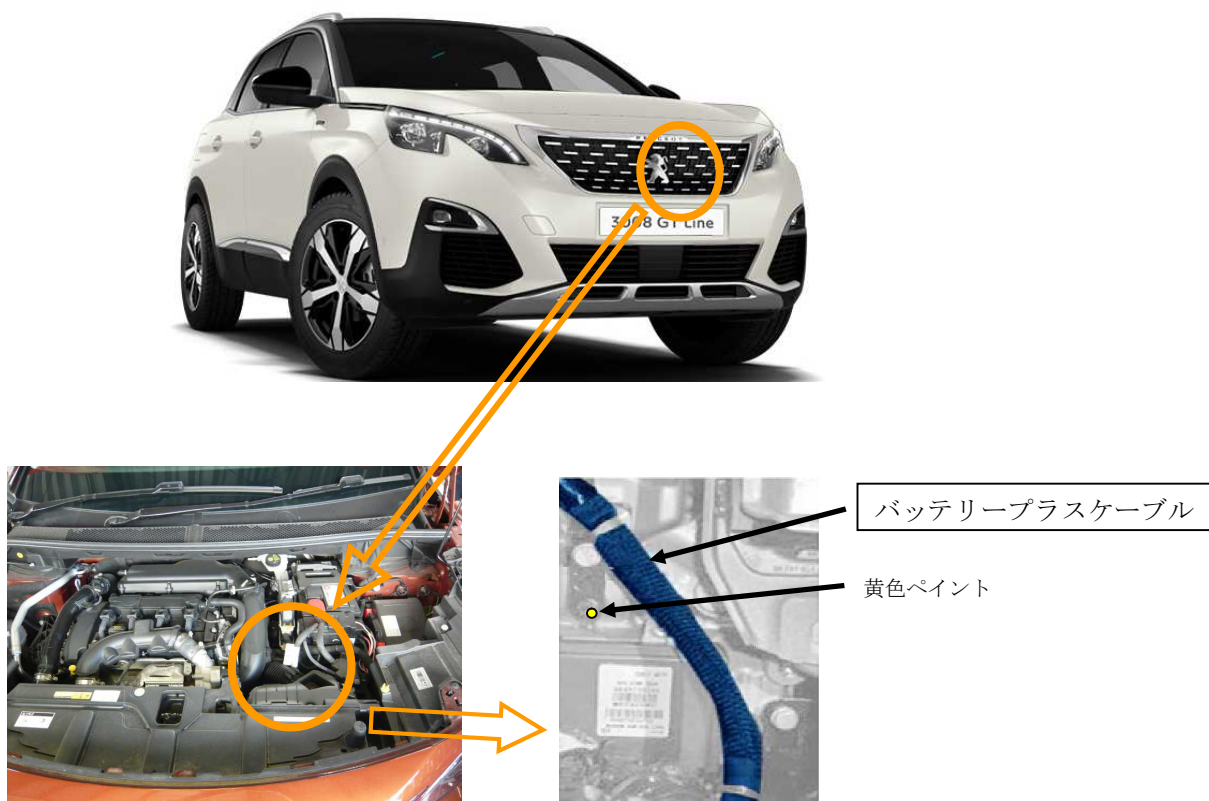

注) は点検する部品を示す

不具合の内容

バッテリープラスケーブルの取り回しが不適切なため、当該ケーブルがエンジンサポートと接触するものがある。そのため、エンジンの振動により当該ケーブルの被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バッテリープラスケーブルを正しい位置に変更し、保護カバーを取り付ける。また、バッテリープラスケーブルが損傷していた場合は、当該ケーブルを良品に交換する。

識別

バッテリープラスケーブルをトランスミッション上部に固定しているステーに黄色のペイントでマーキングします。