

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月28日

リコール届出番号	外-2679	リコール開始日	平成30年6月29日	
届出者の氏名又は名称	五羊-本田摩托（広州）有限公司 総経理 松崎 茂 製作国：中華人民共和国 製作者名：五羊-本田摩托（広州）有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位（部品名）	電気配線（ウインカスイッチハーネス）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウインカスイッチハーネスにおいて、車体に固定するクリップバンドの位置及び配索が不適切なため、走行中のハンドル転舵により当該ハーネスのクリップバンド部が屈曲することがある。そのため、そのまま使用を続けると、屈曲の繰返しにより当該ハーネスが断線し、前照灯、方向指示器、制動灯、警音器の作動不良になる、または、スタータスイッチによるエンジン始動が出来なくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ウインカスイッチハーネスを対策品と交換し、配索を変更して、ハーネスバンドで固定するとともに、保護材を取付ける。			
不具合件数	116件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近に外 No.2679 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AA03	「バンリイ」 「バンリイプロ」	AA03-1000051～AA03-1018531 平成23年7月28日～平成27年5月8日	18,477	
	JBH-AA05		AA05-1000041～AA05-1007006 平成27年7月9日～平成29年6月12日	6,706	
	EBJ-JA09	「バンリイ110」 「バンリイ110プロ」	JA09-1000034～JA09-1103039 平成23年11月11日～平成29年7月12日	11,272	
	(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年7月28日～平成29年7月12日	(計36,455台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。