


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

((1)エアクリナーボックス ドレインホース / (2)燃料タンクキャップ ドレインホース)

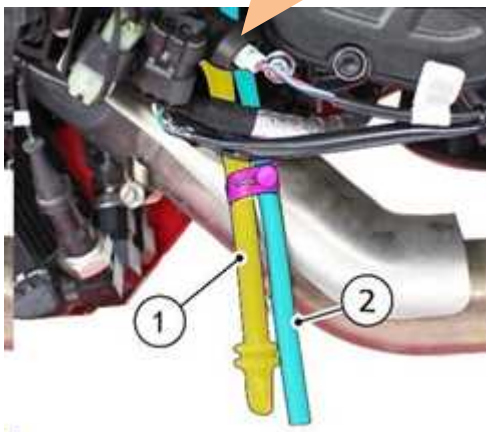

対策前

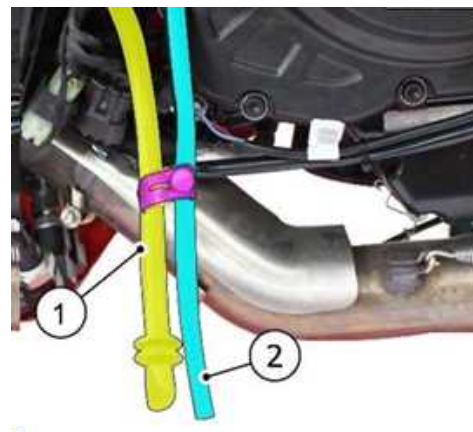

対策後

不具合の内容

エアクリナーボックスと燃料タンクキャップの樹脂製ドレインホースの取り回しが不適切なため、エキゾーストパイプに接触するものがある。そのため、当該ホースが溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エアクリナーボックスと燃料タンクキャップのドレインホースの取り回しを変更する。なお、当該ホースが溶損しているものは、当該ホースを新品と交換する。

識別

車台番号の右横に緑色のペイントを施す