


改善箇所説明図①

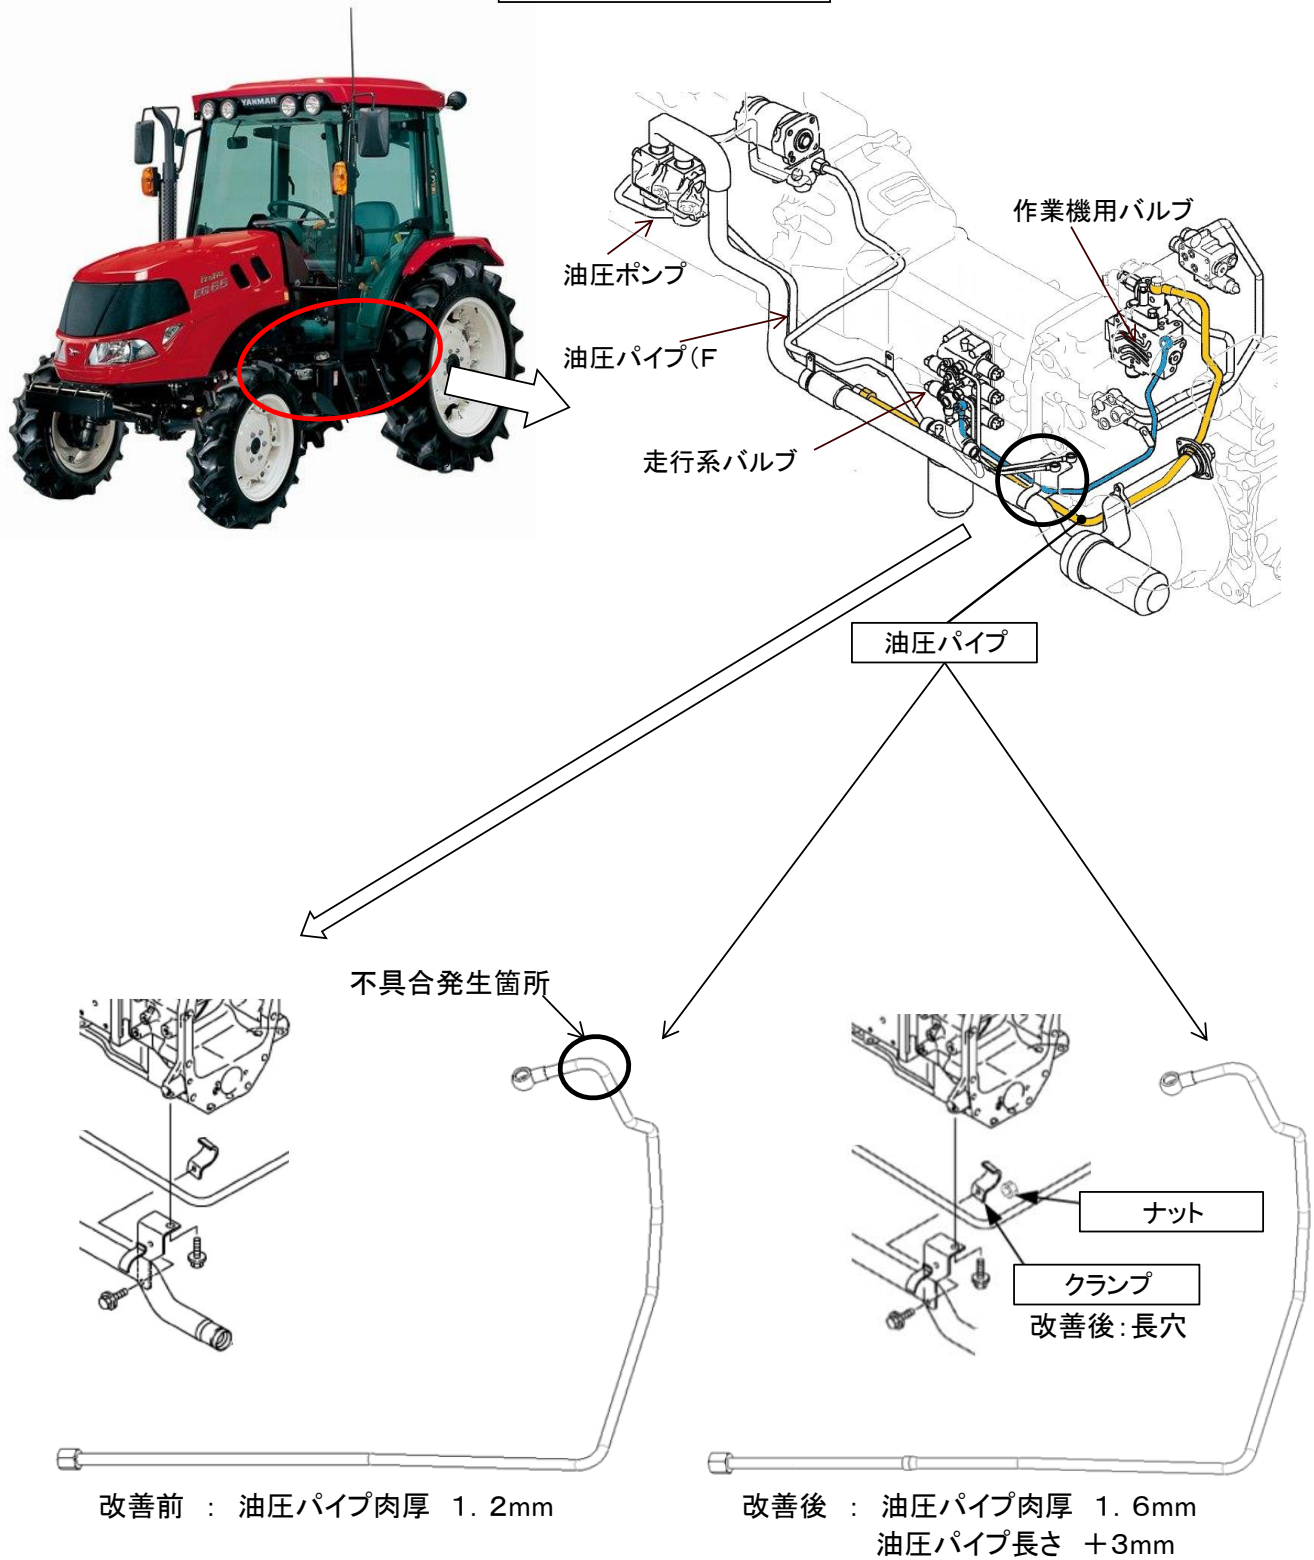

不具合発生箇所

農耕トラクタの油圧配管において、油圧ポンプから作業機用バルブへの油圧パイプの形状が不適切なため、高い応力が発生して組み付けられているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動により繰り返し応力が加わり、油圧パイプに亀裂が生じ、油漏れが発生して、最悪の場合、トランスミッションが作動不良となり、走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、ポンプから作業機用バルブへの油圧パイプとクランプを対策品に交換する。

は、交換部品を示す。

識別

油圧パイプにつなぎ部の有無によって、判断が可能。