


## 改善箇所説明図

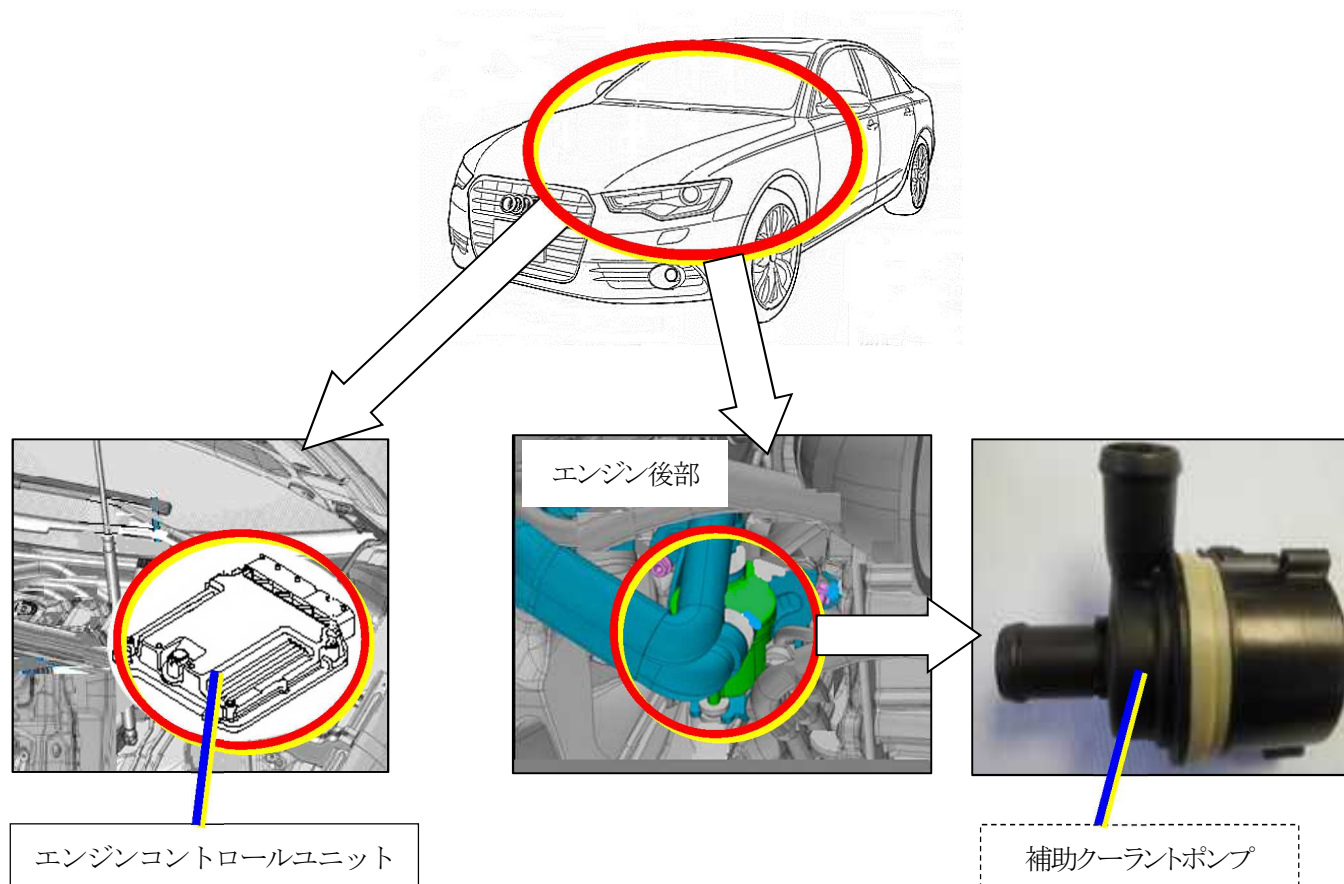

注：  は、プログラム書き換え部を示す。

注：  は、交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

エンジン冷却装置において、補助クーラントポンプの湿度に対する対応策が不十分なため、ポンプ内に湿気が蓄積し、ポンプ内の電子基板が水分に浸食されることがある。そのため、電子基板が浸食及び短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全全車両、補助クーラントポンプを点検し、旧品が取り付けられている場合は対策品に交換する。また、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：車両識別プレートの下側に、桃色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2731クーラントポンプ交換/ ECU アップデート」と記入する。