



### 改善箇所説明図③

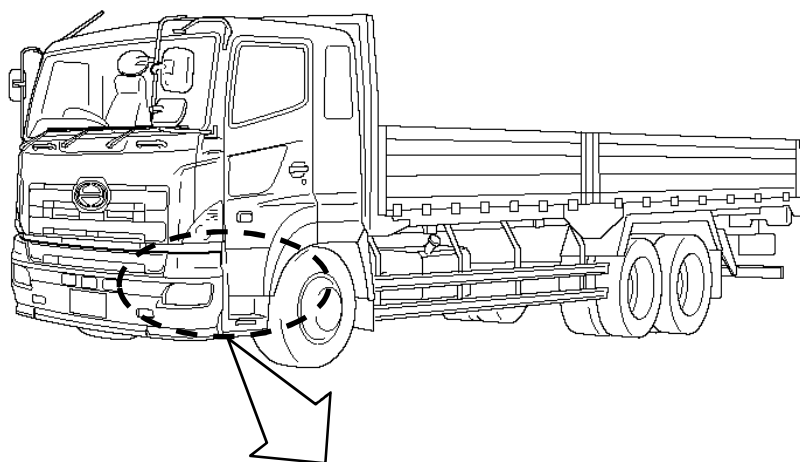

車速センサ

変速機

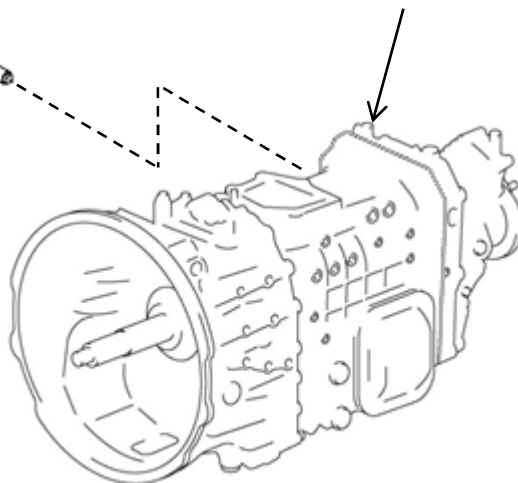

注：  は交換する部品を示す。

#### 基準不適合発生箇所

大型トラックにおいて、車速センサ内部の熱膨張に対する検討が不足していたため、高温時に構成部品どうしが干渉することで素子ハンダ部に過大な力が加わることがある。そのため、素子ハンダ部に亀裂が生じ、素子ハンダ部が導通不良となり、警告灯が点灯するとともに自動変速不良や速度計の指示不良となるおそれがある。

#### 改善の内容：

全車両、車速センサを対策品に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに黄色ペイントを塗布する。