


改善箇所説明図

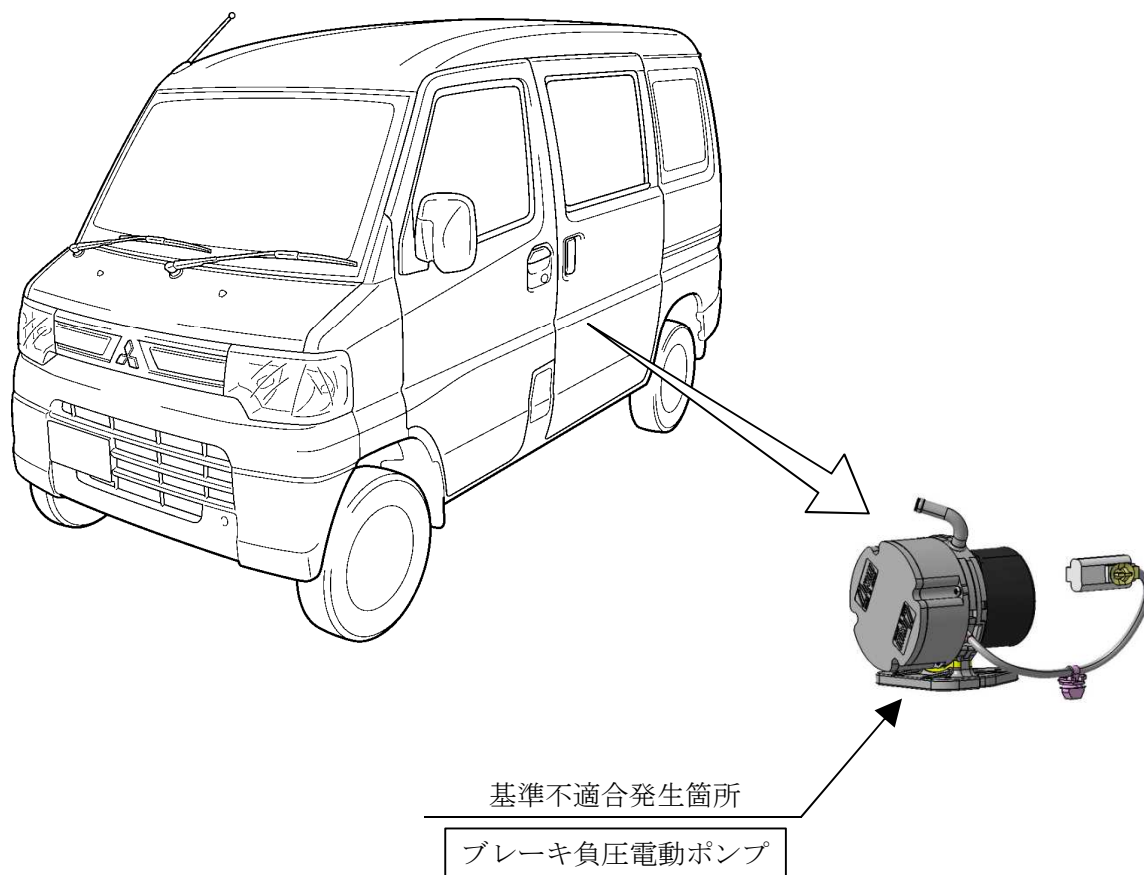

ブレーキ倍力装置に負圧を発生させるブレーキ負圧電動ポンプにおいて、主軸のベアリングに異品が装着されているため、早期にベアリングが焼き付くおそれがある。そのため、ブレーキ負圧電動ポンプが停止し、ブレーキ警告灯が点灯するとともに警告音が鳴り、そのままの状態で使用するとブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ負圧電動ポンプを正規品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：アクセルペダルアーム上面に、白または黄色ペイントを塗布する。