


改善箇所説明図

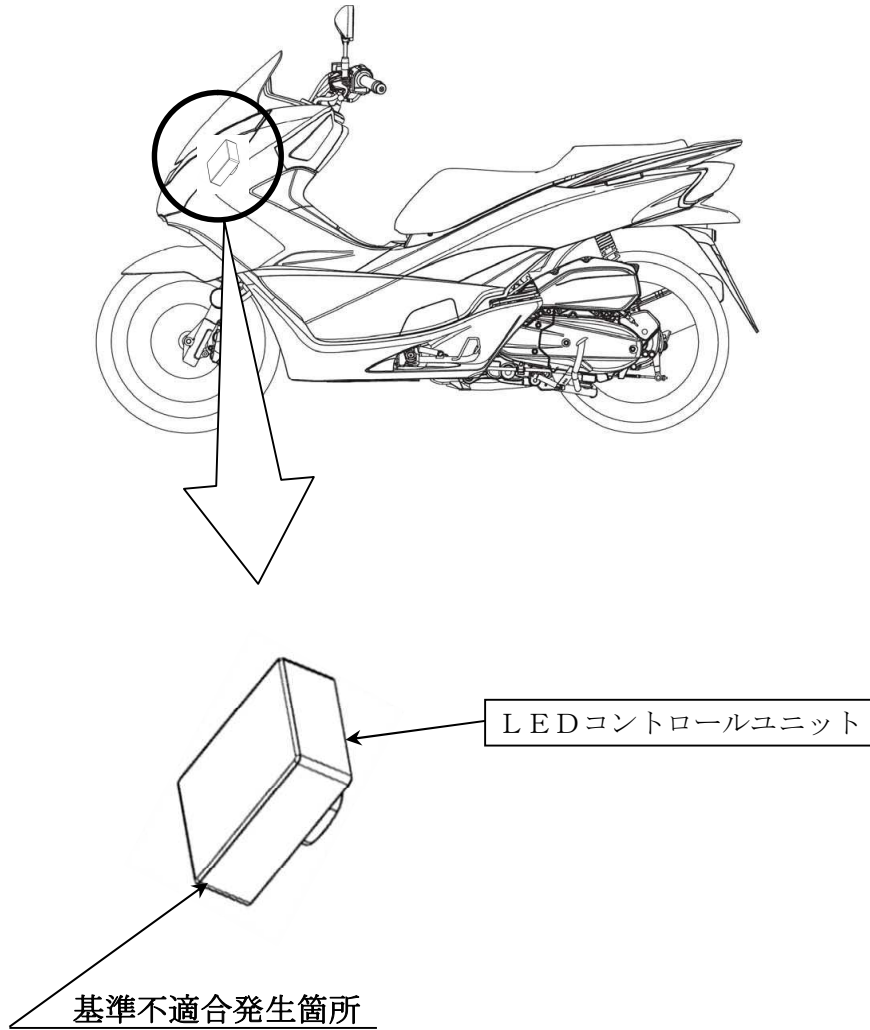

灯火等の点灯を制御するLEDコントロールユニットにおいて、ディマスイッチ、ウインカスイッチ、ハザードスイッチに印加する電圧設定が不適切なため、接点に酸化物が生成され接触抵抗が増大するものがある。そのため、スイッチが導通不良となり、走行用前照灯、方向指示器、非常点滅表示灯が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、LEDコントロールユニットを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に黄色の識別ラベルを貼付する。