

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年3月28日

リコール届出番号	外-2811	リコール開始日	平成31年3月29日
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 滝澤 惣一郎 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、インフレーター製造時に乾燥剤が吸湿した状態で組み付けられたため、環境温度変化の繰り返しにより、ガス発生剤が劣化するものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2811のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	LA-UA4	「インスパイア」 「セイバー」	UA4-1300016～UA4-1301571 平成13年4月12日～平成13年7月24日	358	
			UA4-1400001～UA4-1402215 平成13年7月30日～平成14年2月21日	536	
			UA4-1500001～UA4-1502283 平成14年3月22日～平成14年11月21日	714	
	LA-UA5		UA5-1300011～UA5-1302612 平成13年3月28日～平成14年2月19日	660	
			UA5-1400009～UA5-1401140 平成14年3月22日～平成14年11月21日	343	
	UA-YH2	「エレメント」	YH2-1000040～YH2-1002949 平成15年2月17日～平成16年2月6日	2,426	
	CBA-YH2		YH2-1100002～YH2-1100120 平成16年4月26日～平成16年12月6日	113	
			YH2-1200003～YH2-1200122 平成17年5月19日～平成17年10月13日	115	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年3月28日～平成17年10月13日	(計5,265台)	

(備考) 本届出の対象車は、平成26年12月15日付け全数回収調査、平成27年5月28日付け届出番号「外-2188」の改善措置または補修用部品として供給した代替品のインフレーターを搭載したものであるが、新たな原因が判明したため、再度リコールを届出するものである。