

平成31年4月11日
自動車局 審査・リコール課

株式会社SUBARUによるイグニッションスイッチの自主改善について

株式会社SUBARUから、補用品として販売したイグニッションスイッチにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成31年4月11日（木）
不具合の内容	イグニッションスイッチのポジション保持用スプリングにおいて、成形設備のメンテナンスが不適切なため、成形時に傷がついたものがある。そのため、イグニッションキー操作の繰り返しによって当該スプリングが破損し、イグニッションキーに多数のキーホルダー等の重量物を装着していると、走行中の振動等によりイグニッションキーがON位置以外に回転し、車両電源が断たれてエンジンが停止するおそれがある。
自主改善の内容	全車両、イグニッションスイッチを点検し、対象の製造ロット品についてはイグニッションスイッチを良品と交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	無
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 対象部品の購入者が特定できたものは、ダイレクトメール等で通知する。 弊社インターネットホームページに告知を掲載する。 自動車分解整備事業者向けに日整連発行の機関誌に告知を掲載する。

対象製品名	品番	自主改善対象車両	自主改善対象数	備考
イグニッションスイッチ	83131AG000 83131KG000	スバル レガシィ「BL、BP、BR、BM」 スバル インプレッサ「GH、GE、GR、GV」	250個	
(*)キーキット	57491AJ500 57491FG030 57491KG002 57491KG021 57491KJ011 57491KJ020 57491KJ030 57491KJ060	スバル フォレスター「SH」 スバル エクシーガ「YA」 スバル R1「RJ」 スバル R2「RC」 スバル ステラ「RN」		
	以上車種のなかで、補修用として左記品番の部品を取り付けた車両が対象。 部品出荷期間 (平成29年1月31日～平成30年8月9日)			
	(*)イグニッションスイッチ &ステアリングロックASSY	83191AG170 83191AG190 83191AJ030 83191KG000 83191KG020		
	合計		250個	

【問い合わせ先】

SUBARUお客様センター

TEL：0120-052-215

受付時間：9：00～17：00（平日）

9：00～12：00、13：00～17：00（土日祝）