

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月27日

リコール届出番号	外-2875	リコール開始日	令和元年6月28日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 松川 貢 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2875ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	UA-YH2	「エレメント」	YH2-1000040～YH2-1002948 平成15年3月28日～平成16年2月6日	2,053	
	CBA-YH2		YH2-1100004～YH2-1100119 平成16年4月26日～平成16年12月6日	75	
			YH2-1200003～YH2-1200122 平成17年5月19日～平成17年10月13日	76	
	UN-EN2	「シビック GX」	EN2-1000012～EN2-1000126 平成13年3月27日～平成13年8月3日	33	
			EN2-1100006～EN2-1100120 平成14年6月17日～平成14年8月7日	29	
			EN2-1200009～EN2-1200061 平成15年1月22日	13	
	DFA-EN2		EN2-1300010～EN2-1300122 平成16年3月15日～平成16年11月12日	17	
(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年3月27日～平成17年10月13日	(計2,296台)		

(備考)

本届出の対象範囲は、平成25年4月11日から平成27年5月14日付けの届出番号「外-1919」「外-2058」「外-2127」「外-2174」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換したものについて、再度リコール届出をするものである。