連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL-3-5253-8111内線42361

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年8月6日

リコール届出番号	4 5 4 8	リコール開始日	令和元年 8月 7日		
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス 代表取締役社長 ハートム		ハ合わせ先:お客様相談センター TEL0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (エキスパンダー)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	エアサスペンションを装着した大型トラック・バスにおいて、リヤブレーキシューを固定しているスプリングの設定が不適切なため、走行時の振動入力によって当該シューが振動してクリップ(シュークリアランスを調整するアジャスターを保持している部品)を叩き、クリップが変形又は破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シュークリアランスが増大し、最悪の場合、リヤブレーキの制動力が低下するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、リヤブレーキシューを固定しているスプリングを対策品に、車両下側の クリップを新品に交換する。なお、上側クリップについては、変形・破損が認められた 場合は新品に交換する。				
不 具 合 件 数	100 件	事故の有無	軽傷1件		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4548のステッカーを貼付する。 なお、平成31年3月12日付け「届出番号4457」の実施済車両については、No.4457のステッカー貼付けをもってNo.4548の恒久措置を実施済みとする。				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
二菱	QKG-FV64VJR	「ふそう スーパ゚ーグレート」	FV64VJ-520002~FV64VJ-525020 平成 28 年 1 月 22 日~平成 29 年 11 月 20 日	43	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-520001~FP64VD-525572 平成 27 年 12 月 7 日~平成 30 年 7 月 4 日	1, 750	
	QPG-FP64VER		FP64VE-520001~FP64VE-525148 平成 28 年 1 月 19 日~平成 30 年 4 月 27 日	467	
	QPG-FP64VGR		FP64VG-520001~FP64VG-525059 平成 28 年 1 月 22 日~平成 30 年 7 月 23 日	135	
	QPG-FU64VY		FU64VY-520001~FU64VY-525031 平成 28 年 2 月 5 日~平成 29 年 8 月 24 日	92	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-520001~FU64VZ-525389 平成 27 年 11 月 10 日~平成 29 年 8 月 30 日	2, 226	
	QPG-FU65VZ		FU65VZ-520001~FU65VZ-525062 平成 27 年 12 月 24 日~平成 29 年 8 月 29 日	249	
	QPG-FV64VJR		FV64VJ-520001~FV64VJ-525021 平成 28 年 1 月 21 日~平成 29 年 12 月 21 日	20	
	QPG-FV64VZ		FV64VZ-520001~FV64VZ-525050 平成 28 年 1 月 22 日~平成 29 年 8 月 29 日	211	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
二一菱	2KG-FV74HJR	「ふそうスーパーク゛レート」	FV74HJ-500003~FV74HJ-500045 平成 30 年 1 月 12 日~平成 30 年 11 月 8 日	28	
	2PG-FP74GGR		FP74GG-500003~FP74GG-500018 平成 30 年 5 月 29 日~平成 31 年 1 月 30 日	16	
	2PG-FU74GY		FU74GY-500001~FU74GY-500046 平成 29 年 7 月 31 日~平成 31 年 3 月 4 日	46	
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-500001~FU74GZ-500155 平成 29 年 4 月 19 日~平成 31 年 2 月 19 日	154	
	2PG-FU74HY		FU74HY-500002~FU74HY-500091 平成 29 年 4 月 20 日~平成 31 年 2 月 28 日	90	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-500003~FU74HZ-502152 平成 29 年 4 月 19 日~平成 31 年 3 月 6 日	2, 148	
	2PG-FU75GZ		FU75GZ-500002~FU75GZ-500004 平成 29 年 9 月 22 日~平成 30 年 5 月 30 日	3	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500003~FU75HZ-500377 平成 29 年 4 月 24 日~平成 31 年 3 月 6 日	375	
	2PG-FV74GZ		FV74GZ-500001~FV74GZ-500023 平成 29 年 5 月 10 日~平成 31 年 1 月 28 日	23	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-500004~FV74HJ-500036 平成 30 年 1 月 17 日~平成 30 年 10 月 9 日	15	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-500003~FV74HZ-500295 平成 29 年 4 月 24 日~平成 31 年 2 月 22 日	293	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-500005~FP74HD-500898 平成 29 年 10 月 6 日~平成 31 年 3 月 8 日	894	
	2RG-FP74HER		FP74HE-500003~FP74HE-500380 平成 29 年 11 月 8 日~平成 31 年 3 月 8 日	378	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-500002~FP74HG-500059 平成 29 年 11 月 24 日~平成 31 年 2 月 28 日	58	
	QDG-MM97FH	「ふそう	MM97FH-82020~MM97FH-82285 平成 28 年 6 月 16 日~平成 29 年 8 月 11 日	45	
	QTG-MS96VP	エアロエース」	MS96VP-72001~MS96VP-73364 平成 28 年 5 月 24 日~平成 29 年 8 月 22 日	1, 099	
	Ø10-W290AL	「ふそう エアロクィーン」	MS96VP-72007~MS96VP-73365 平成 28 年 5 月 28 日~平成 29 年 8 月 8 日	266	
	TDG-MM97FH	「ふそう	MM97FH-82011~MM97FH-82286 平成 28 年 5 月 24 日~平成 29 年 8 月 22 日	231	
	2TG-MS06GP	エアロエース」	MS06GP-71001~MS06GP-75270 平成 29 年 6 月 9 日~平成 31 年 3 月 8 日	1, 029	
		「ふそう エアロクィーン」	MS06GP-71021~MS06GP-75235 平成 29 年 7 月 12 日~平成 31 年 2 月 1 日	185	
	(計 27 型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 11 月 10 日~平成 31 年 3 月 8 日	(計 12, 569 台)	

(備考)本件は、平成31年3月12日付け「届出番号4457」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、新たな原因が判明した為、対象範囲を拡大して再度対策を行うと共に、暫定措置が恒久措置として十分な効力を持っていることが確認出来た為、恒久措置への切り替えを行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。