


改善箇所説明図

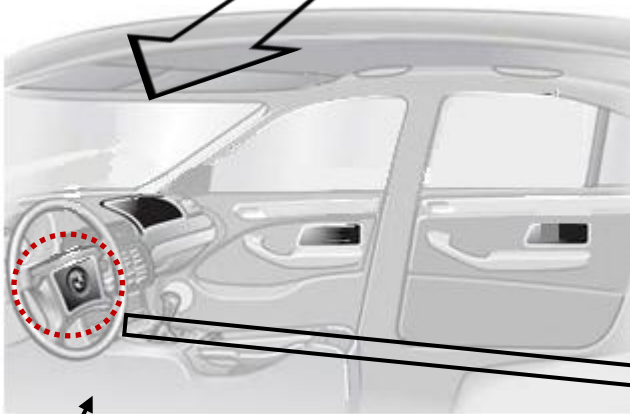

(左ハンドル車)



インフレーター

基準不適合発生箇所
運転席エアバッグ内の インフレーター
(左ハンドル車で図示)

運転席エアバッグ (裏側)

基準不適合の内容

運転席用のエアバッグのインフレーター (膨張装置) において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。

なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。

識別：右フロントドア ロアヒンジ取り付けボルトの頭部に白ペイントを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。