


改善箇所説明図

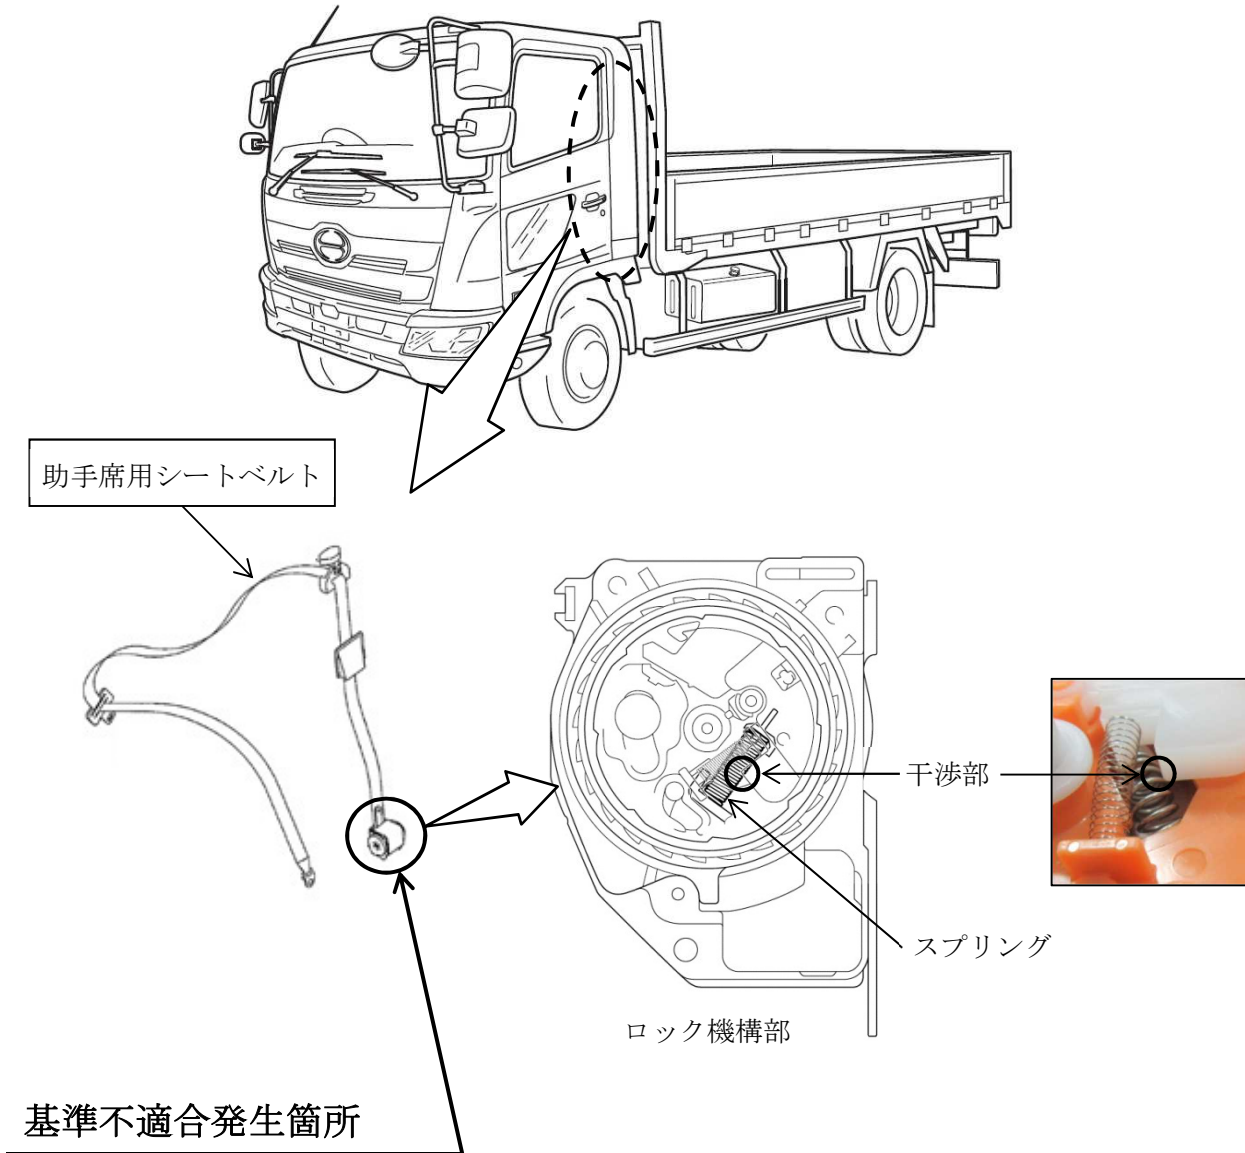

注： は点検、交換する部品を示す。

助手席用シートベルトにおいて、組付設備の調整が不適切なため、ロック機構部のスプリングが屈曲して組付けられたものがある。そのため、最悪の場合、当該スプリングが構成部品と干渉し、シートベルトが素早く引き出された際にロックしないおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該ベルトの製造番号を点検し、該当する場合は助手席用シートベルトを良品と交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに黄色ペイントを塗布する。