


## 改善箇所説明図

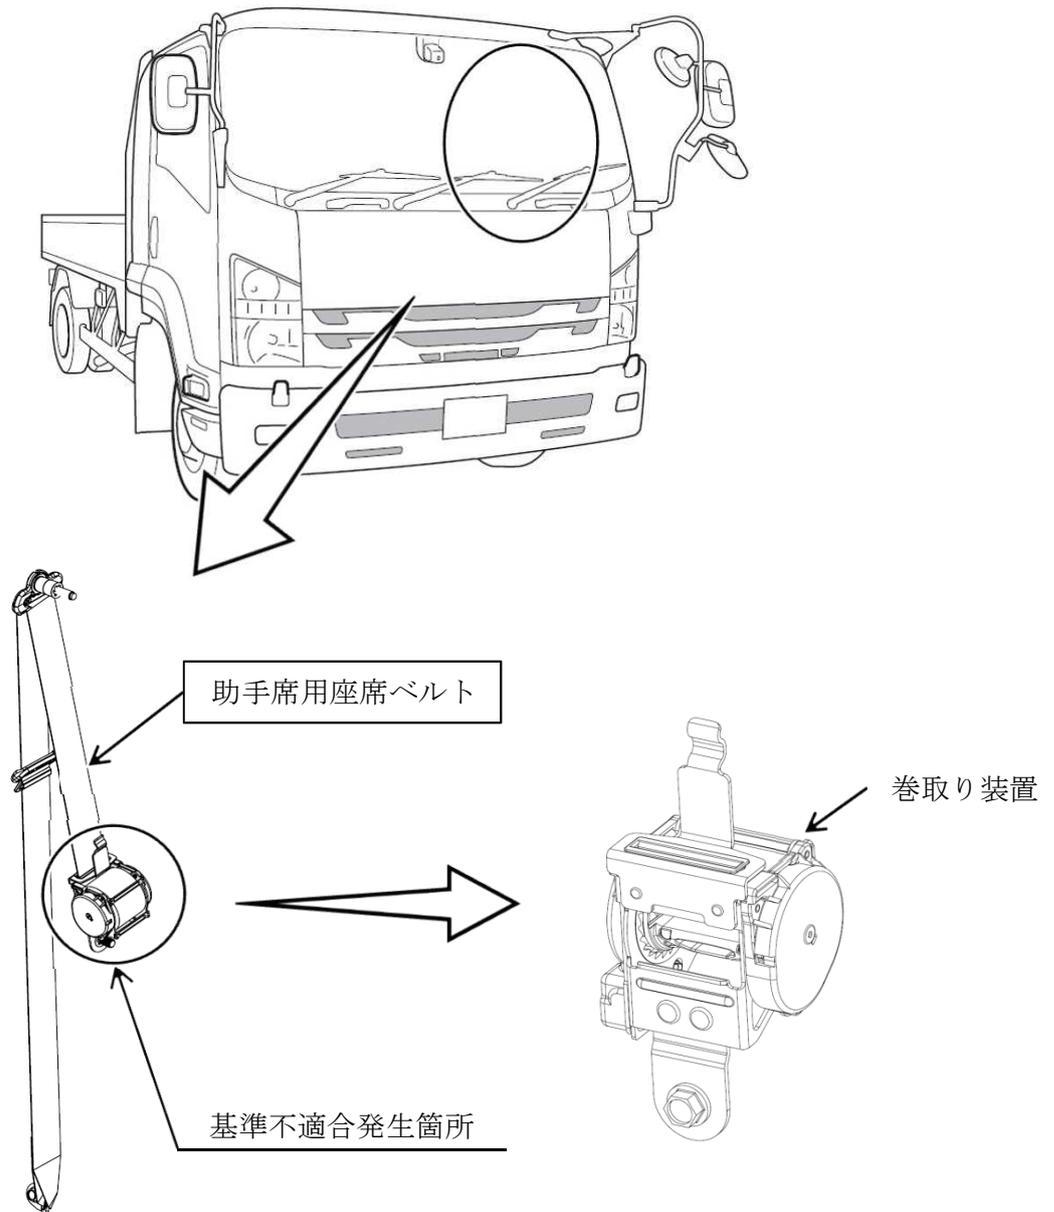

トラックの助手席用座席ベルトにおいて、組み付け設備の調整が不適切なため、巻取り装置ロック機構部のスプリングが屈曲して組み付けられたものがある。そのため、当該スプリングが構成部品と干渉し、座席ベルトが素早く引き出された際にロックしないおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、助手席用座席ベルトの製造番号を点検し、該当する場合は座席ベルトを良品に交換する。

識別：助手席用座席ベルト下側取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：  は措置する部品を示す。