

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月30日

リコール届出番号	4651	リコール開始日	令和2年1月31日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	①原動機（ピストン）、②原動機（サプライポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①小型トラック用エンジンにおいて、高回転高負荷時のエンジン制御プログラムが不適切なため、ピストン燃焼室口元部に冷熱ダメージが蓄積して亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して穴が開き、エンジンの出力低下や白煙が発生し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。 ②小型トラックの燃料噴射装置において、サプライポンプをエンジンに取り付けるボルトの締結力が不足しているため、走行振動等により締結部が緩むことがある。そのため、サプライポンプの振動が増大し、最悪の場合、燃料パイプに亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える。また、車両走行データを確認し、負荷及びその頻度の高い車両はエンジンを良品に交換する。 ②全車両、サプライポンプ締結部の点検を行い、緩んでいる場合はエンジンを良品に交換、緩んでいない場合は増締めを行う。		
不具合件数	①161件、②34件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4651のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-NKR85YN	「エルフ」	NKR85Y-7002500～NKR85Y-7005217 平成23年6月17日～平成26年12月5日	2,559	①2,559 ②1,536
	SDG-NPR85AN SJG-NPR85AN SKG-NPR85AN SKG-NPR85AR SQG-NPR85AN TKG-NPR85AN TKG-NPR85AR TQG-NPR85AN		NPR85-7026117～NPR85-7051364 平成23年5月28日～平成27年1月19日	22,728	①22,728 ②13,494
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7000010～NPR85Y-7008078 平成23年5月28日～平成26年11月28日	7,809	①7,809 ②4,515

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考				
いすゞ	SDG-NPS85AN SDG-NPS85AR SKG-NPS85AN SKG-NPS85AR TDG-NPS85AN TDG-NPS85AR	「エルフ」	NPS85-7001182～NPS85-7002901 平成23年7月10日～平成26年11月27日	1,683	①1,683 ②1,064				
	ニッサン					SKG-AKR85YN	AKR85Y-7000020～AKR85Y-7000025 平成23年9月26日～平成24年10月11日	6	①6
						SJG-APR85AN SKG-APR85AN SKG-APR85AR TKG-APR85AN TKG-APR85AR TQG-APR85AN	APR85-7001277～APR85-7001720 平成23年7月9日～平成24年12月21日	444	①444
						SKG-APR85YN	APR85Y-7000001～APR85Y-7000064 平成23年9月8日～平成24年12月20日	64	①64
						SDG-APS85AN SDG-APS85AR TDG-APS85AN TDG-APS85AR	APS85-7000080～APS85-7000120 平成23年8月1日～平成24年12月11日	41	①41
UD トラックス	SKG-BKR85YN	「コンドル」	BKR85Y-7000012～BKR85Y-7000024 平成24年5月7日～平成26年10月7日	13	①13 ②8				
	SKG-BPR85AN SKG-BPR85AR TKG-BPR85AN TKG-BPR85AR					BPR85-7000345～BPR85-7000548 平成23年7月31日～平成26年10月7日	204	①204 ②119	
	SKG-BPR85YN					BPR85Y-7000001～BPR85Y-7000105 平成23年11月5日～平成26年10月8日	105	①105 ②66	
	SDG-BPS85AN SDG-BPS85AR TDG-BPS85AN TDG-BPS85AR					BPS85-7000037～BPS85-7000075 平成23年11月1日～平成26年9月25日	39	①39 ②27	
	マツダ					SKG-LKR85YN	「タイタン」	LKR85Y-7000012～LKR85Y-7000019 平成23年8月6日～平成26年8月25日	8
SKG-LPR85AN SKG-LPR85AR TKG-LPR85AN TKG-LPR85AR		LPR85-7001370～LPR85-7002206 平成23年8月3日～平成26年10月28日	837	①837 ②486					
SKG-LPR85YN		LPR85Y-7000001～LPR85Y-7000192 平成23年8月9日～平成26年10月25日	192	①192 ②107					
SDG-LPS85AN SDG-LPS85AR TDG-LPS85AN TDG-LPS85AR		LPS85-7000051～LPS85-7000092 平成23年8月31日～平成26年10月2日	42	①42 ②28					
		(計48型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年5月28日～平成27年1月19日	(計36,774台)	①36,774 ②21,453			

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-NPR85AN TKG-NPR85AN TQG-NPR85AN	「エルフ」	NPR85-7027117～NPR85-7036193	38	②38
	TDG-NPS85AN		NPS85-7001484	1	②1
合計				(計39台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
4 J J 1 型エンジン	8-98075461-0 8-98075465-0 8-98075467-0 8-98075475-0 8-98075477-0 8-98217857-0 8-98217858-0	平成25年12月12日～平成28年6月8日	47	②47
合計			(計47個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。