


改善箇所説明図

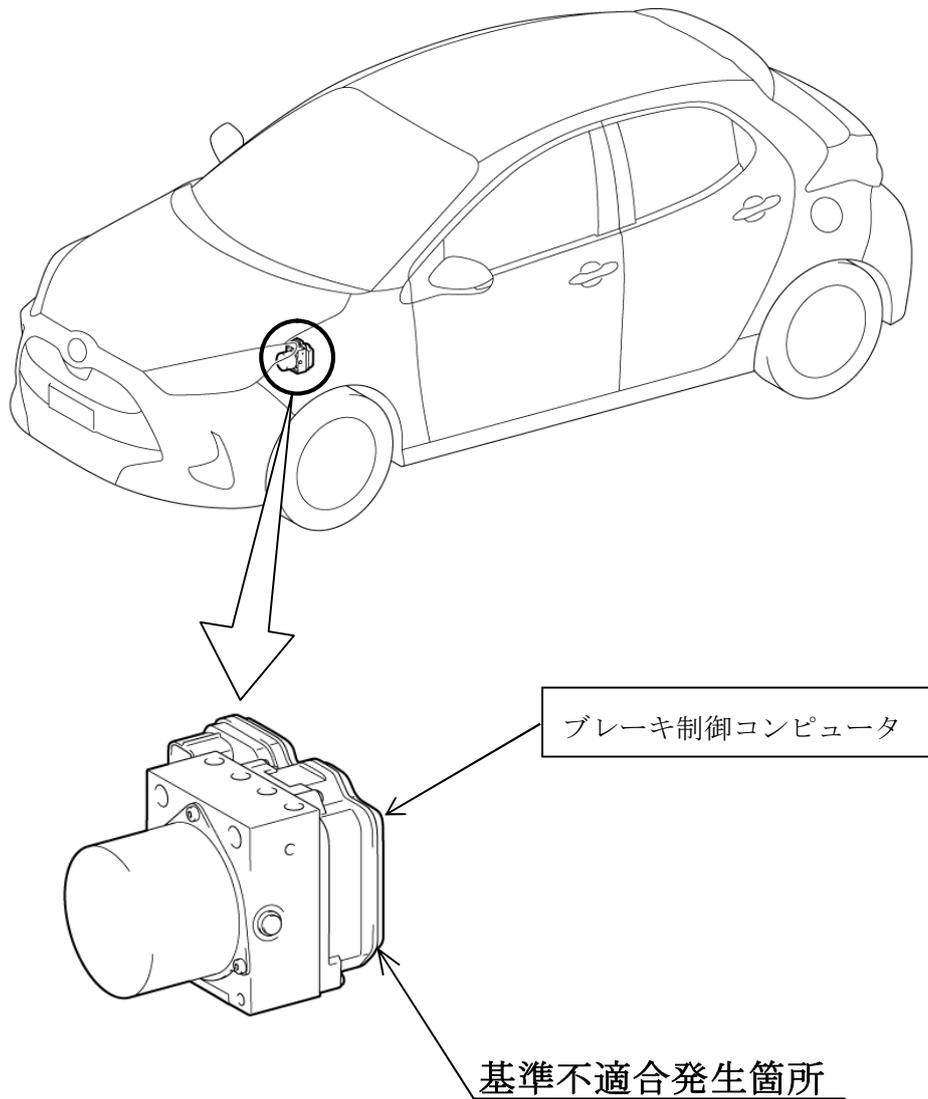

注：□ は修正部品を示す。

車両安定制御機能（ビークル・スタビリティ・コントロールシステム：VSC）において、制御プログラムが不適切なため、停車中のアイドリング時の振動を二輪駆動車用スピードセンサが車速と誤検出して、異常判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、VSC等が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ制御コンピュータの異常判定プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾の上に黄色ペイントを塗布する。