


改善箇所説明図

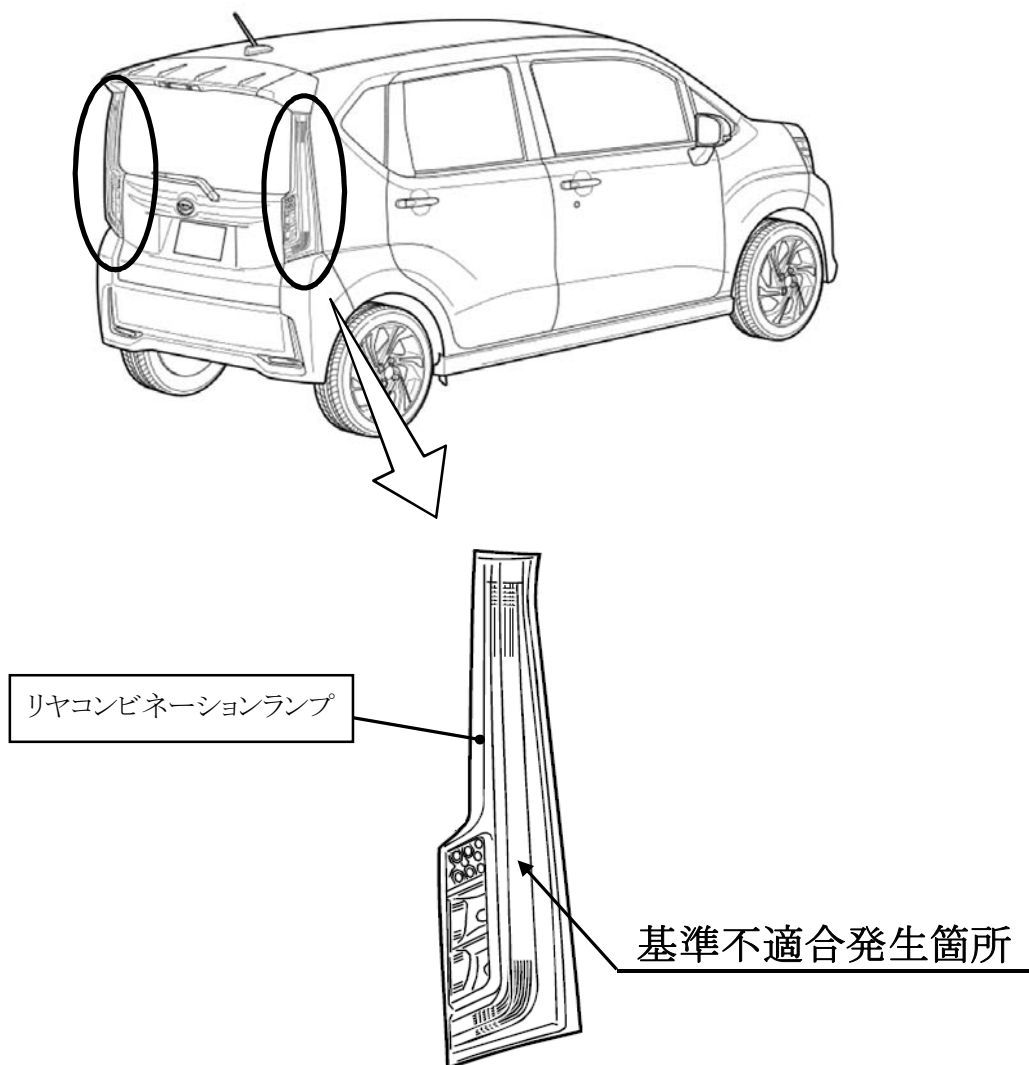

注: は交換部品を示す。

リアコンビネーションランプにおいて、構成部品の生産管理が不適切なため、樹脂部品の密度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部品が熱収縮し、最悪の場合、LED素子が周辺部品との干渉によって破損し、制動灯及び尾灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リアコンビネーションランプを良品と交換する。

識別

運転席側シート下前方の車台番号打刻位置末尾の右側に黄色ペイントを塗布する。